

B 1091 – cs

Motory

Provozní a montážní návod





Bezpečnostní upozornění a pokyny pro použití měničů frekvence

(dle: Směrnice pro elektrická zařízení nízkého napětí 2014/35/ES)

1. Všeobecně

Během provozu mohou mít zařízení v souladu se svým krytím díly pod napětím, neizolované a eventuálně i pohybující se nebo rotující díly a také horké povrchové plochy.

Při nepřípustném odstranění nutných krytů, při neodborném použití, při chybné instalaci nebo obsluze hrozí nebezpečí těžké újmy na zdraví nebo věcných škod.

Další informace lze získat z dokumentace.

Všechny práce, týkající se přepravy, instalace a uvedení do provozu a také oprav musí provádět kvalifikovaný odborný personál (respektujte IEC 364 popř. CENELEC HD 384 nebo DIN VDE 0100 a IEC 664 nebo DIN VDE 0110 a národní předpisy úrazové prevence).

Kvalifikovaným personálem ve smyslu těchto základních bezpečnostních upozornění jsou osoby, detailně seznámené s instalací, montáží, uvedením do provozu a provozem výrobku a disponující pro svou činnost odpovídající kvalifikací.

2. Použití v Evropě v souladu s určením

Přístroje jsou komponenty, určené k zabudování do elektrických zařízení nebo strojů.

Při zabudování do strojů je uvedení přístrojů do provozu (tzn. zahájení provozu v souladu s určením) zapovězeno do té doby, než je zajištěno, že stroj odpovídá ustanovením ES směrnice 2006/42/ES (Směrnice pro strojní zařízení); musí být respektována EN 60204.

Uvedení do provozu (tzn. zahájení provozu v souladu s určením) je povoleno pouze při dodržení směrnice o elektromagnetické kompatibilitě EMC (2014/30/EU).

Přístroje označené značkou CE splňují požadavky Směrnice pro elektrická zařízení nízkého napětí 2014/35/EU. Pro přístroje jsou použity harmonizované normy, uvedené v prohlášení o shodě.

Technické údaje a údaje k podmínkám připojení jsou uvedeny na výkonovém štítku a v dokumentaci a musí se bezpodmínečně dodržet.

Přístroje smí zajišťovat pouze ty bezpečnostní funkce, které jsou popsány a výslově přípustné.

3. Přeprava, uskladnění

Respektujte pokyny pro přepravu, skladování a odborné zacházení.

4. Instalace

Instalace a chlazení zařízení musí být provedeny v souladu s předpisy příslušné dokumentace.

Přístroje je nutno chránit před nepřípustným zatížením. Zejména při přepravě a manipulaci nesmí dojít ke zkřivení konstrukčních dílů a/nebo změně izolačních vzdáleností.

Elektrické komponenty se nesmí mechanicky poškodit nebo zničit (podle okolností hrozí ohrožení zdraví!).

5. Elektrické připojení

Při pracích na zařízení pod napětím se musí respektovat platné národní předpisy úrazové prevence.

Elektrická instalace se musí provádět v souladu s příslušnými předpisy (např. průřezy vodičů, jištění, připojení ochranného vodiče). Pokyny nad zmíněný rámec jsou obsaženy v dokumentaci.

Pokyny pro instalaci v souladu s elektromagnetickou kompatibilitou - jako stínání, uzemnění, umístění filtrů a pokládka vedení - jsou uvedeny v dokumentaci přístrojů. Tyto pokyny se musí vždy respektovat i u zařízení, označených znakem CE. Dodržení mezních hodnot, stanovených předpisy o elektromagnetické kompatibilitě přísluší do oblasti odpovědnosti výrobce zařízení nebo stroje.

6. Provoz

Zařízení, do kterých jsou zabudovávány přístroje, musí být vybavena dodatečnými kontrolními a ochrannými prvky dle příslušných platných bezpečnostních ustanovení (např. předpisy o technických pracovních prostředcích, předpisy úrazové prevence apod.).

Konfigurace měničů frekvence se musí volit tak, aby nedošlo k žádnému ohrožení.

Během provozu musí být všechny kryty zavřené.

7. Ošetření a údržba

Pro provoz s měničem frekvence zejména platí:

Po odpojení zařízení od napájecího napětí je zakázáno okamžité dotýkání se vodivých dílů a silových připojů vzhledem k možnému nabité kondenzátorů. Respektujte proto příslušné výstražné štítky na měničích frekvence.

Další informace lze získat z dokumentace.

Tato bezpečnostní upozornění uschovějte!

Dokumentace

Název: **B 1091**

Objednací čís.: **6051310**

Konstrukční řada: **Asynchronní motory / Synchronní motory**

• **1- a 3-fázové asynchronní motory**

SK 63^{*1)}/^{*2)} *3) až SK 315^{*1)}/^{*2)} *3)

- 1) Výkonová identifikace: S, SA, SX, M, MA, MB, MX, L, LA, LB, LX, R, X, Y, A, W
- volitelně doplněné o: H, P
- 2) Identifikace počtu pólů: 2, 4, 6, 8, ...
- 3) další volitelné možnosti

• **Třífázové asynchronní motory**

SK 63^{*1)}/^{*2)} 2D *3) až SK 250^{*1)}/^{*2)} 2D *3)

- 1) Výkonová identifikace: S, SA, SX, M, MA, MB, MX, L, LA, LB, LX, R, X, Y, A, W
- volitelně doplněné o: H, P
- 2) Identifikace počtu pólů: 4, 6
- 3) volitelně

s označením ATEX  II 2D Ex tb IIIC T... °C Db

SK 63^{*1)}/^{*2)} 3D *3) až SK 250^{*1)}/^{*2)} 3D *3)

- 1) Výkonová identifikace: S, SA, SX, M, MA, MB, MX, L, LA, LB, LX, R, X, Y, A, W
- volitelně doplněné o: H, P
- 2) Identifikace počtu pólů: 4, 6
- 3) volitelně

s ATEX označením  II 3D Ex tc IIIB T... °C Dc

SK 63^{*1)}/^{*2)} 2G *3) až SK 200^{*1)}/^{*2)} 2G *3)

- 1) Výkonová identifikace: S, SA, SX, M, MA, MB, MX, L, LA, LB, LX, R, X, Y, A, W
- volitelně doplněné o: H, P
- 2) Identifikace počtu pólů: 4, 6
- 3) další volitelné možnosti

s označením ATEX  II 2G Ex eb IIC T3 Gb

Seznam verzí

Název Datum	Objednací číslo / Verze	Poznámky
		Interní kód
B 1091, Leden 2015	6051310 / 0215	-
B 1091, Březen 2016	6051310 / 1016	<ul style="list-style-type: none"> • Všeobecné korektury • Strukturální přizpůsobení v dokumentu
B 1091, Prosinec 2016	6051310 / 4816	<ul style="list-style-type: none"> • Všeobecné korektury
B 1091, Červen 2017	6051310 / 2417	<ul style="list-style-type: none"> • Technické dodatky
B 1091, Srpen 2017	6051310 / 3517	<ul style="list-style-type: none"> • Technické dodatky
B 1091, Červen 2018	6051310 / 2318	<ul style="list-style-type: none"> • Všeobecné korektury • Aktualizace EU Prohlášení o shodě 2D / 3D
B 1091, Srpen 2018	6051310 / 3118	<ul style="list-style-type: none"> • Všeobecné korektury • Kapitola Provoz s měničem frekvence vypuštěna • Kapitola Zvláštní provozní podmínky, přípustné okolní prostředí doplněna • Označení typů ochrany nevýbušných elektrických zařízení a typové štítky aktualizovány • Aktualizace EU Prohlášení o shodě 2G / 3G
B 1091, Červen 2019	6051310 / 2319	<ul style="list-style-type: none"> • Všeobecné korektury • Aktualizace EU Prohlášení o shodě 3D
B 1091, Říjen 2020	6051310 / 4020	<ul style="list-style-type: none"> • Všeobecné korektury • Doplnění kapitoly pro použití elektromotorů v nevýbušném provedení v Čínské lidové republice
B 1091, Březen 2021	6051310 / 1221	<ul style="list-style-type: none"> • Všeobecné korektury
B 1091, Červenec 2021	6051310 / 2721	<ul style="list-style-type: none"> • Doplněk kapitoly <ul style="list-style-type: none"> – Elektromotory v nevýbušném provedení dle třídy I div.2 – Elektromotory v nevýbušném provedení dle třídy II div.2
B 1091, Červenec 2022	6051310 / 2722	<ul style="list-style-type: none"> • Všeobecné korektury • Aktualizace normalizovaných údajů • Odstranění kapitoly pro synchronní motory (viz nyní příručka B5000) • Doplněk Inkrementální snímač
	34158	
B 1091, prosinec 2024	6051310 / 5124	<ul style="list-style-type: none"> • Aktualizace EU Prohlášení o shodě 2D / 3D / 2G • Odstranění EU Prohlášení o shodě 3G • Odstranění Prohlášení o shodě 3D (UKCA) • Odstranění kapitoly „Motory v nevýbušném provedení Non Sparking Ex ec“ • Odstranění kapitoly „Motory dle TP TC012/2011 pro Euroasijskou hospodářskou unii“
	40022	

Doložka autorského práva

Tento dokument je jako součást zde popsaného zařízení poskytnut v písemné formě k dispozici každému uživateli.

Jakákoli úprava, změna, nebo znehodnocování dokumentu je zakázáno.

Vydavatel

Getriebbau NORD GmbH & Co. KG

Getriebbau-Nord-Straße 1 • 22941 Bargteheide, Germany • <http://www.nord.com>

Telefon +49 (0) 45 32 / 289-0 • Fax +49 (0) 45 32 / 289-2253

Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group

Obsah

1	Všeobecně	10
1.1	Bezpečnostní a instalacní pokyny	11
1.1.1	Vysvětlivky použitého označení	11
1.1.2	Seznam bezpečnostních a instalacních pokynů	12
1.2	Oblast použití	13
1.3	Řádné zacházení s elektromotory	13
1.3.1	Přeprava, uskladnění	13
1.3.2	Instalace	14
1.3.3	Vyvážení, přenosové prvky	14
1.3.4	Vyrovnaní	15
1.3.5	Výstupní hřidele	15
1.3.6	Maximální tepelná roztažnost při jmenovitých hodnotách	15
1.3.7	Elektrické připojení	16
1.3.8	Provoz s měničem frekvence	17
1.3.9	Kontrola izolačního odporu	20
1.3.10	Uvedení do provozu	20
1.3.11	Likvidace	21
2	Ošetření a údržba	22
2.1	Bezpečnostní opatření	22
2.2	Lhůty výměny ložisek	23
2.3	Intervaly údržby	24
2.4	Generální oprava	24
3	ATEX - Prostředí s nebezpečím výbuchu	25
3.1	Motory v nevýbušném provedení Ex eb	25
3.1.1	Přívodní vedení	26
3.1.2	Kabelové průchodky	26
3.1.3	Těsnění svorkové skříně	27
3.1.4	Poloha motoru – Zvláštnosti IM V3, IM V6	27
3.1.5	Další provozní podmínky	28
3.1.6	Ochranná zařízení	28
3.1.7	Provoz s měničem frekvence	29
3.1.8	Opravy	30
3.1.9	Lakování	30
3.1.10	Typový štítek NORD Ex eb-motorů dle EN IEC 60079-0:2018	31
3.1.11	Použitá vydání norem	31
3.2	Motory pro použití v zóně 21 a zóně 22 dle EN 600790 a rovněž dle IEC 60079	32
3.2.1	Pokyny pro uvedení do provozu / Oblast použití	33
3.2.2	Těsnění svorkové skříně	34
3.2.3	Elektrické připojení	34
3.2.4	Přívody kabelů a vedení	35
3.2.5	Přípustný rozsah okolní teploty	36
3.2.6	Lakování	36
3.2.7	Motory IEC-B14	36
3.2.8	Poloha motoru – Zvláštnosti IM V3, IM V6	36
3.2.9	Další provozní podmínky	36
3.2.10	Konstrukce a funkce	36
3.2.11	Minimální průřezы ochranných vodičů	37
3.2.12	Údržba	37
3.3	Volitelné vybavení motorů pro použití v zóně 21 a v zóně 22	38
3.3.1	Provoz s měničem frekvence	38
3.3.2	Externí ventilátor	39
3.3.3	Druhé teplotní čidlo 2TF	39
3.3.4	Zpětná západková brzda	39
3.3.5	Brzda	40
3.3.6	Inkrementální snímač	40
3.3.7	Přehled brzdové nástavby motorů NORD ATEX	41
3.3.8	Typový štítek motorů (Ex tb, Ex tc) dle EN 60079 pro provoz s měničem frekvence	42
3.4	Motory dle GB 12476.1-2013 / GB 12476.5-2013 pro Čínskou lidovou republiku	43
3.4.1	Typové štítky / Označení	43

3.4.2	Normy pro provoz a údržbu, které je nutno vzít na vědomí	44
3.5	Elektromotory v nevýbušném provedení dle třídy I div.2.....	45
3.5.1	Kabelové průchodky	46
3.5.2	Těsnění svorkové skříně	46
3.5.3	Elektrické připojení	47
3.5.4	Poloha motoru – Zvláštnosti IM V3, IM V6	48
3.5.5	Další provozní podmínky	48
3.6	Elektromotory v nevýbušném provedení dle třídy II div.2.....	49
3.6.1	Těsnění svorkové skříně	51
3.6.2	Elektrické připojení	51
3.6.3	Poloha motoru – Zvláštnosti IM V3, IM V6	52
3.6.4	Kably a kabelové průchodky.....	52
3.6.5	Lakování	52
3.6.6	Motory IEC-B14	53
3.6.7	Další provozní podmínky	53
3.6.8	Minimální průřezy ochranných vodičů	53
3.6.9	Provoz s měničem frekvence.....	54
3.6.10	Údržba	55
4	Náhradní díly.....	56
5	Prohlášení o shodě	57

1 Všeobecně

Tento návod k obsluze si přečtěte před přepravou, montáží, uvedením do provozu, údržbou nebo opravami motorů NORD. Všechny osoby, zabývající se těmito úkoly, musí předložený návod k obsluze respektovat. Z důvodů vyloučení újmy na zdraví a věcných škod se musí striktně dodržovat všechny bezpečnostní pokyny, uvedené v tomto návodu k obsluze.

Respektovat se musí i specifikace a instrukce v souběžně dodaném návodu, bezpečnostní upozornění a pokyny pro uvedení do provozu popř. všechny ostatní návody.

To je nezbytné k vyloučení nebezpečí a eventuálních škod!

Dále se musí respektovat příslušná platná národní, místní a pro zařízení specifická ustanovení a požadavky!

Speciální provedení a konstrukční varianty se mohou v technických detailech lišit! Při eventuálních nejasnostech je důrazně doporučena konzultace s výrobcem při udání typového označení a čísla motoru.

Kvalifikovaný personál jsou osoby, které na základě svého vzdělání, zkušeností a instruktáže, jakož i svých znalostí příslušných norem, předpisů úrazové prevence a příslušných provozních poměrů, jsou oprávněny provádět nutné činnosti

Mimo jiné jsou nutné i znalosti poskytnutí první pomoci a místních záchranných zařízení.

Předpokládá se, že práce přepravy, montáže, instalace, uvedení do provozu, údržby a opravy budou provedeny kvalifikovaným personálem.

Přitom se musí zejména respektovat:

- technická data a údaje o spolehlivém použití, montáži, připojení, okolních a provozních podmínkách, které jsou m.j. obsaženy v katalogu, podkladech zakázky a ostatní dokumentaci výrobku.
- místní a pro zařízení specifická ustanovení a požadavky
- odborné použití nástrojů, zvedacích a transportních zařízení
- použití osobních ochranných prostředků

Návod k obsluze nemůže z důvodu přehlednosti obsahovat všechny detailní informace k možným konstrukčním variantám a proto nezohledňuje každý myslitelný případ instalace, provozu nebo údržby.

Z tohoto důvodu obsahuje tento návod k obsluze v podstatě pouze taková upozornění, která jsou pro kvalifikovaný personál při použití v souladu s určením nutná.

K zabránění poruchám je nutné, aby byly předepsané činnosti údržby a prohlídky prováděny příslušně školeným personálem.

- Při provozu s měničem patří k tomuto návodu k obsluze projekční příručka B1091-1.
- Při disponibilním externím ventilátoru se musí respektovat dodatečný návod k obsluze.
- Při brzdových motorech se musí dodatečně respektovat návod k obsluze brzdy.

Pokud se z jakéhokoliv důvodu návod k obsluze nebo projekční příručka ztratí, musí se tyto podklady znova vyžádat u příslušného zastoupení NORD.

1.1 Bezpečnostní a instalacní pokyny

Měniče frekvence jsou provozní prostředky pro použití v průmyslových silnoproudých zařízeních a jsou provozovány s napětím, které může při doteku vést k poranění nebo smrti.

Měnič frekvence a jeho příslušenství se smí použít pouze pro výrobcem stanovený účel. Neoprávněné úpravy a použití náhradních dílů a přídavných zařízení, neprodávaných nebo nedoporučených výrobcem přístroje, mohou způsobit požár, úder elektrického proudu a zranění.

Musí se používat všechny určené kryty a ochranná zařízení.

Instalaci a práce smí provádět pouze kvalifikovaní odborní elektrikáři při důsledném respektování návodu k obsluze. Uchovávejte proto pohotově tento návod k obsluze stejně jako i ostatní návody pro eventuálně volitelné příslušenství a předejte je každému uživateli!

Bezpodmínečně se musí dodržet předpisy pro instalaci elektrických zařízení a stejně tak i předpisy úrazové prevence.

1.1.1 Vysvětlivky použitého označení

⚠ NEBEZPEČÍ	Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí, vedoucí k smrti popř. nejtěžším zraněním.
⚠ VÝSTRAHA	Označuje možnou nebezpečnou situaci, která může vést k smrti popř. nejtěžším zraněním.
⚠ OPATRNĚ	Označuje možnou nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým popř. drobným zraněním.
POZOR!	Označuje možné škodlivé situace, které mohou vést ke škodám na produktu nebo okolí.
ℹ️ Informace	Označuje tipy pro aplikaci a užitečné informace.

1.1.2 Seznam bezpečnostních a instalacích pokynů

NEBEZPEČÍ

Zásah elektrickým proudem

Motor je provozován s nebezpečným napětím. Dotyk určitých elektricky vodivých dílů (připojovací svorky a přívodní vedení) vede k zásahu elektrickým proudem s možnými smrtelnými následky.

I při zastavení motoru (např. v důsledku elektronického zablokování připojeného měniče nebo zablokovaného pohoru) může být na připojovacích svorkách a přívodním vedení nebezpečné napětí. Zastavení motoru není totožné s galvanickým odpojením od sítě.

I při motoru na síťové straně bez napětí se může připojený motor otáčet a eventuálně generovat nebezpečné napětí.

Instalace a práce se smí provádět pouze při zařízení ve stavu **bez napětí** (všechny póly odpojené od sítě) a při zastaveném motoru.

Dodržte **5 bezpečnostních pravidel** (1. Odpojení, 2. Zajištění proti opakování zapnutí, 3. Kontrola nepřítomnosti napětí, 4. Uzemnění a zkratování, 5. Zakrytí nebo ohrazení sousedních dílů pod napětím)!

VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění od těžkých břemen

Při všech přepravních a montážních pracích se musí vzít v úvahu vlastní hmotnost motoru.

Nesprávná manipulace přitom může vést k pádu nebo nekontrolovanému natočení motoru, a tím k eventuálním těžkým újmám na zdraví nebo smrtelným úrazům v důsledku pohmoždění, rozrcení a jiných zranění. Mimoto jsou možné vysoké věcné škody na motoru a jeho příslušenství.

Proto:

- nevstupujte pod zavěšená břemena
- použijte výlučně určené uvazovací body
- zkontrolujte nosnost a neporušenost zvedacích zařízení a vázacích prostředků
- se vyhněte hektickým pohybům
- používejte osobní ochranné prostředky

VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění v důsledku pohybu

Za určitých podmínek (např. zapnutí napájecího napětí, uvolnění přídružné brzdy) se může hřídel motoru uvést do provozu. Tím může poháněný stroj (lis / řetězový zvedák / válec / ventilátor apod.;) provést nečekaný pohyb. V důsledku toho jsou možná nejrůznější zranění i třetích osob.

Před připojením zajistěte nebezpečnou oblast výstražným označením a vyloučením všech osob z nebezpečné oblasti!

VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění volnými díly

Musí se dát pozor na to, aby se u motoru nenacházely žádné volné díly. Jinak mohou být tyto díly při přepravě a montážních pracích nebo při provozu příčinou zranění.

Nedostatečně upevněná nosná / závěsná oka mohou být příčinou pádu motoru.

Lícovaná pera na hřídeli motoru mohou být při otáčení hřídele vymrštěna.

Volné díly a nosná / závěsná oka upevněte nebo odstraňte, volná lícovaná pera na hřídeli motoru zajistěte proti uvolnění nebo odstraňte.

OPATRNĚ

Nebezpečí popálení

Povrch motoru se může ohřát na teploty vyšší než 70°C.

Dotyk motoru může mít za následek lokální popálení na příslušných částech těla (ruce, prsty apod.).

K vyloučení těchto zranění se musí před zahájením prací dodržet dostatečná doba pro vychladnutí – teplota povrchu se musí zkontrolovat vhodnými měřidly. Mimoto se musí při montáži dodržet dostatečný odstup od sousedních konstrukčních dílů popř. použít ochranu proti dotyku.

1.2 Oblast použití

Použití motorů

Motory se smí použít pouze v souladu se svým určením (pohon strojů).

Motory jsou provedeny s krytím minimálně IP 55 (krytí viz výkonový štítek). Mohou být instalovány v prašném nebo vlhkém prostředí.

Nutné krytí a eventuální dodatečná opatření zásadně určují podmínky použití a okolní podmínky. Pro venkovní instalaci a vertikální provedení např. V1 nebo V5 s hřidelem dolů, doporučuje společnost Getriebbau NORD použití volitelné varianty: dvojitý kryt ventilátoru [RDD].

Motory je nutno chránit před intenzivním slunečním zářením, např. ochrannou stříškou. Izolace odolává tropickým podmínkám.

Výška instalace: ≤ 1000 m

Okolní teplota: -20°C...+40°C

U standardních motorů je povolen větší rozsah okolní teploty od -20°C...+60°C. Přitom musí být jmenovitý výkon snížen na 82% katalogové hodnoty. Je-li maximální hodnota okolní teploty mezi +40°C a +60°C, smí být hodnota příkonu interpolována opačně lineárně mezi 100% a 82%,

Připojovací vedení motoru jakož i kabelové přívody musí být dimenzovány pro teploty ≥ 90°C.

1.3 Řádné zacházení s elektromotory

Všechny práce se smí provádět pouze pokud je zařízení ve stavu bez elektrického napětí.

1.3.1 Přeprava, uskladnění



VÝSTRAHA

Nebezpečí pádu

Nesprávná manipulace při přepravě může vést k pádu nebo nekontrolovanému natočení motoru, a tím k eventuálním těžkým újmám na zdraví nebo smrtelným úrazům v důsledku pohmoždění, rozrcení a jiných zranění. Mimoto jsou možné vysoké věcné škody na motoru a jeho příslušenství.

Proto:

- Při přepravě použijte příslušné závitové otvory pro šrouby s okem (viz následující vyobrazení).
- Nepřipevňujte žádná dodatečná břemena! Závěsná oka jsou dimenzována pouze pro hmotnost motoru.
- Pro přepravu soustrojí (např. převodových nástaveb) se smí použít pouze k tomu určená závěsná oka, resp. čepy!
- Soustrojí se nesmí zvedat zavěšením za jednotlivé stroje!

Pro zamezení poškození musí být motor vždy zvedán vhodnými zvedacími zařízeními. Valivá ložiska by se měla vyměnit, pokud od dodávky až do uvedení motoru do provozu za příznivých podmínek (uskladnění v suchých a bezprašných prostorech bez vibrací) uplynula delší doba než 4 roky. Při nepříznivých podmírkách se tato doba podstatně snižuje. Eventuálně je nutno nechráněné, opracované plochy (plochy přírub, konce hřidel; ...) ošetřit protikorozním prostředkem V případě potřeby je nutno překontrolovat izolační odpor vinutí (§ 1.3.9 "Kontrola izolačního odporu").

Změny oproti normálnímu provozu (vyšší odběr proudu, vyšší teploty nebo vibrace, neobvyklý hluk nebo zápach, reakce monitorovacího zařízení atd.) signalizují, že je negativně ovlivněna funkčnost. Pro zabránění újmám na zdraví nebo věcným škodám musí být ihned o této změně


informován příslušný personál údržby.

V případě pochybnosti motor bez odkladu vypněte, jakmile to stav zařízení dovolí.

Montáž šroubů s okem pro přepravu

V závislosti na velikosti motoru se liší počet, poloha a velikost závitu šroubů s okem, které jsou pro přepravu určeny.

Konstrukční velikost	Závit	Pozice
63
71
80	M6	2, 4
90	M8	1, 2, 3, 4
100	M8	1, 2, 3, 4
100 APAB	M8	2, 4
112	M8	1, 2, 3, 4
132	M10	1, 2, 3, 4
160	M12	1, 2, 3, 4
180	M12	1, 2, 3, 4
200X	M12	1, 2, 3, 4

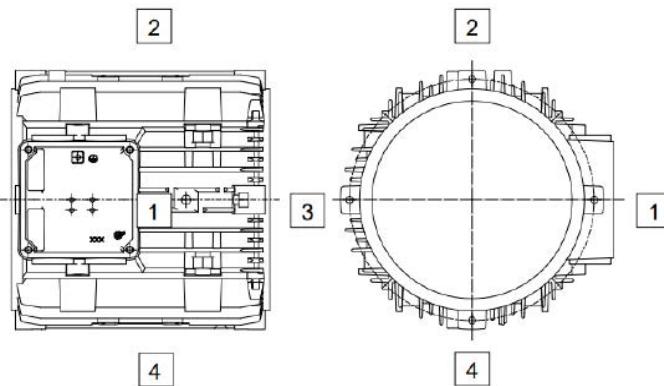

1.3.2 Instalace

- Po instalaci se musí našroubovaná závěsná oka pevně utáhnout nebo odstranit!
- Tichý chod: Předpokladem klidného chodu bez vibrací a chvění je přesné vyrovnání spojky, jakož i správné vyvážení hnacího prvku (spojka, řemenice, ventilátory, ...).
- Případně může být nutné provedení celkového vyvážení motoru a výstupního členu.
- Horní díl svorkovnice i jeho základnu lze otočit o 4 x 90°.
- U motorů IEC B14 musí být zašroubovány **všechny čtyři** upevňovací šrouby, a to i v případě, že není příruba využita! Závity upevňovacích šroubů se musí opatřit těsnicím prostředkem, např. Loctite 242.



VÝSTRAHA

Zásah elektrickým proudem

Maximální hloubka zašroubování šroubů do ložiskových štíťů je 2 x d. Při použití delších šroubů hrozí možnost poškození vinutí motoru. Tím hrozí nebezpečí přenosu napětí na skříň a zásahu elektrickým proudem při dotyku.

- Před instalací a uvedením do provozu se musí motor zkontolovat z hlediska možného poškození. Uvedení poškozeného motoru do provozu není povoleno.
- Rotující hřídele, stejně jako nevyužité konce hřidelů se musí bezpečně chránit proti dotyku. Nepoužitá lícovaná pera se musí zajistit proti vymrštění.
- Motor musí být vhodný pro místo instalace. (normativní požadavky, okolní podmínky, nadmořská výška instalace)
- Motory mohou mít během provozu velmi horký povrch. Hrozí nebezpečí při dotyku nebo ohrožení okolí instalace, proto je nutno provést vhodná ochranná opatření.

1.3.3 Vyvážení, přenosové prvky

Montáž a demontáž přenosových prvků (spojka, řemenice, ozubené kolo, ...) se musí provádět za pomoci vhodného přípravku. Standardně jsou rotory vyváženy s polovičním perem. **Při montáži přenosových prvků na hřídel motoru je nutno dát pozor na příslušný způsob vyvážení! Poháněné prvky se musí vyvážit podle DIN ISO 1940!**


Je nutno dodržet všeobecná opatření pro ochranu proti dotyku přenosových prvků. Pokud je motor uváděn do provozu bez poháněných prvků, musí se lícované pero zajistit proti vymrštění. To platí eventuálně také pro druhý konec hřídele. Alternativně se musí lícované pero odstranit.

1.3.4 Vyrovnaní

Hřídele motoru a poháněného stroje je nutno navzájem axiálně a radiálně vyrovnat zejména při přímé spojce. Nepřesné vyrovnaní může mít za následek poškození ložisek, nadmerné chvění a poškození hřídele.

1.3.5 Výstupní hřídele

Maximální přípustné axiální síly (F_A) a radiální síly (F_R) konce hřídele na straně A jsou k dispozici v níže uvedené tabulce. Pokud radiální síla (F_R) působí ve větší vzdálenosti než je délka $E/2$, je třeba toto konzultovat s místním zastoupením NORD.

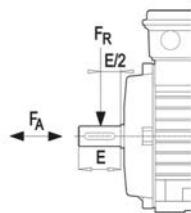

Typ	F_R [N]	F_A [N]
63	530	480
71	530	480
80	860	760
90	910	810
100	1300	1100
112	1950	1640
132	2790	2360
160	3500	3000
180 .X	3500	3000
180	5500	4000
200 .X	5500	4000
225	8000	5000
250	8000	5000

Pro konec hřídele na straně B nejsou přípustné **žádné** axiální síly (F_A) a radiální síly (F_R).

POZOR! Nástavby nesmí vést k tření (nebezpečí nepřípustně vysokých teplot a nebezpečí tvorby jisker!) ani k omezení proudu chladicího vzduchu, nutného k chlazení.

1.3.6 Maximální tepelná roztažnost při jmenovitých hodnotách

Konstrukční velikost	Hřídel [mm]	Délka skříně [mm]	Průměr skříně [mm]
63	0,19	0,39	0,28
71	0,22	0,47	0,31
80	0,25	0,53	0,36
90	0,30	0,62	0,40
100	0,35	0,69	0,45
112	0,36	0,78	0,50
132	0,46	0,91	0,60
160	0,57	1,04	0,73

Konstrukční velikost	Hřídel [mm]	Délka skříně [mm]	Průměr skříně [mm]
180 .X	0,62	1,04	0,73
180	0,67	1,26	0,82
200 .X	0,67	1,26	0,82
225	0,85	0,58	0,41
250	0,85	0,58	0,41

1.3.7 Elektrické připojení

Připojovací vedení se musí zavést do svorkovnice pomocí kabelových průchodek. Svorkovnice musí být prachotěsně a vodotěsně uzavřena. Síťové napětí a síťová frekvence musí souhlasit s údaji na výkonovém štítku. Odchylka napětí $\pm 5\%$ nebo frekvence $\pm 2\%$ jsou přípustné bez snížení výkonu. Připojení a uspořádání můstků svorkovnice je uvedeno na schématu zapojení umístěném ve svorkové skříni.

Označení pomocných svorek zjistíte v následující tabulce.

Označení pomocných svorek		
Pomocná zařízení	Označení pomocných svorek EN 60034-8	Poznámka
Termistor	TP1 – TP2 1TP1 – 1TP2 2TP1 – 2TP2 3TP1 – 3TP2 4TP1 – 4TP2 Možnost: TF 5TP1 – 5TP2	Vypnutí Výstraha vinutí 1 Vypnutí vinutí 1 Výstraha vinutí 2 Vypnutí vinutí 2 Brzda
Bimetalový termostat Rozpínací kontakt Volitelně: TW	1TB1 – 1TB2 2TB1 – 2TB2 3TB1 – 3TB2 4TB1 – 4TB2	Výstraha vinutí 1 Vypnutí vinutí 1 Výstraha vinutí 2 Vypnutí vinutí 2
Bimetalový termostat Spínací kontakt	1TM1 – 1TM2 2TM1 – 2TM2 3TM1 – 3TM2 4TM1 – 4TM2	Výstraha vinutí 1 Vypnutí vinutí 1 Výstraha vinutí 2 Vypnutí vinutí 2
PT100 / PT1000	1R1 – 1R2 2R1 – 2R2 3R1 – 3R2	Vinutí 1 (fáze U) Vinutí 1 (fáze V) Vinutí 1 (fáze W)
KTY Křemíkový teplotní senzor	(+) 4R1 – 4R2 (-) (+) 5R1 – 5R2 (-)	Vinutí 1 Vinutí 2
Antikondenzační vyhřívání Opce: SH	1HE1 – 1HE2 2HE1 – 2HE2	Vyhřívání motoru Vyhřívání brzdy
Kondenzátor Provedení motoru: EAR/EHB/EST	1CA1 – 1CA2 2CA1 – 2CA2 3CA1 – 3CA2 4CA1 – 4CA2	při provozním kondenzátoru 1 při provozním kondenzátoru 2 při rozběhovém kondenzátoru 1 při rozběhovém kondenzátoru 2
Stejnosměrná brzda Opce: BRE...	BD1 – BD2	
Volitelně: DBR...	Brzda 1: BD1-BD2 Brzda 2: BD3-BD4	

1.3.8 Provoz s měničem frekvence


Třífázové asynchronní motory typ SK 63 / – SK 250 / byly kvalifikovány pro provoz s měniči s napěťovým meziobvodem na základě DIN EN 60034-18-41 (2014).

Respektujte k tomu provozní návod použitého měniče frekvence.

Izolační systém, použitý firmou NORD se skládá z vhodného lakovaného měděného drátu, fázové izolace, homogenní impregnace, jakož i vyložení drážky pro izolaci proti zemi je ve standardním provedení navržen pro zvýšené požadavky na měniče s napěťovým meziobvodem.

Maximální přípustné vstupní napětí měniče frekvence je 500 V +10%. Napětí meziobvodu větší než 750 V DC nejsou přípustná. Napěťové napěťové špičky, vzniklé systémem měnič, kabel, motor nesmí u motoru zahřátém na provozní teplotu překročit následující hodnoty.

Přípustné impulzní napětí v závislosti na době nárůstu napětí

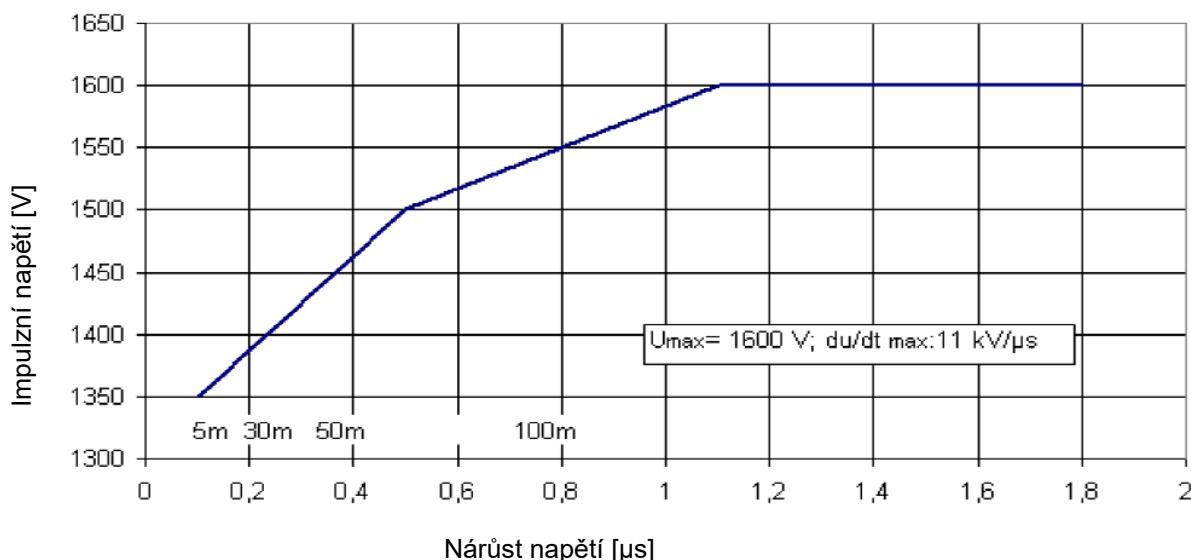

Jsou-li hodnoty mimo přípustnou oblast, lze použít du/dt filtr nebo sinusový filtr (dejte pozor na dodatečný pokles napětí).

Délky vedení, zanesené v diagramu slouží k orientaci a mohou se příslušně odlišovat od konkrétní situace.

Zásadně je nutno dát pozor na to, aby byla instalace v souladu s EMC.

Dodatečné pokyny k provozu s měničem frekvence, zejména informace k max. přípustnému počtu otáček, termickému dimenzování, jakož i k možným krouticím momentům, si můžete zjistit z aktuálního katalogu motorů NORD M7000.

Ztráty výkonu dle (EU) 2019/1781

Následující přehled ukazuje "Ztráty výkonu v procentech (%) jmenovitého výstupního výkonu (otáčky / krouticí moment) dle (EU) 2019/1781".

Typ motoru	Frekvence [Hz]	Relativní ztráty (počet otáček/krouticí moment)						
		25/25 [%]	25/100 [%]	50/25 [%]	50/50 [%]	50/100 [%]	90/50 [%]	90/100 [%]
63SP/4	50	20,1	41,3	21,8	26,1	42,9	30,0	47,0
63SP/4	60	16,6	32,6	17,8	23,3	34,7	27,7	40,6
63LP/4	50	18,3	38,1	19,6	23,5	38,5	26,9	41,2
63LP/4	60	18,6	31,4	20,0	23,0	33,0	27,0	36,8
71SP/4	50	9,6	24,7	12,1	15,1	27,3	20,4	33,2
71SP/4	60	9,2	19,6	12,1	14,5	23,2	21,4	30,4
71LP/4	50	9,4	27,8	12,0	15,5	29,3	20,6	34,2
71LP/4	60	9,0	20,9	11,9	14,5	24,5	21,0	31,5
80SP/4	50	5,4	19,4	6,6	9,1	20,0	11,3	21,8
80SP/4	60	5,0	14,3	6,2	8,1	15,4	11,0	18,6
80LP/4	50	4,0	17,2	4,9	7,2	17,3	9,2	19,0
80LP/4	60	3,7	12,3	4,7	6,4	13,2	8,9	15,9
90SP/4	50	2,5	9,9	4,5	6,2	14,0	8,1	16,0
90SP/4	60	3,2	10,1	4,3	5,7	11,1	8,3	13,8
90LP/4	50	3,2	16,7	4,0	6,1	15,8	7,6	16,9
90LP/4	60	2,9	11,4	3,8	5,3	11,8	7,3	13,9
100LP/4 APAB	50	2,6	10,4	3,5	4,7	10,8	6,9	13,3
100LP/4 APAB	60	2,4	7,9	3,7	4,4	9,3	7,1	11,7
100AP/4 APAB	50	2,0	11,4	2,9	4,4	11,7	6,0	13,5
100AP/4 APAB	60	1,8	7,9	2,6	3,5	8,6	5,8	10,9

Typ motoru		Relativní ztráty (počet otáček/krouticí moment)						
		Frekvence [Hz]	25/25 [%]	25/100 [%]	50/25 [%]	50/50 [%]	50/100 [%]	90/50 [%]
112MP/4	50	2,1	11,2	2,8	4,1	11,3	5,7	12,4
112MP/4	60	1,9	7,8	2,9	3,8	8,7	5,6	10,7
132SP/4	50	1,7	7,3	2,7	3,5	8,1	5,3	10,1
132SP/4	60	1,8	5,5	2,7	3,4	6,6	6,1	9,2
132MP/4	50	1,8	8,3	2,4	3,5	8,8	5,0	10,6
132MP/4	60	1,7	6,0	2,5	3,2	6,8	5,7	8,9
160SP/4	50	1,2	6,1	1,6	2,5	6,5	3,9	8,3
160SP/4	60	1,1	4,5	1,9	2,5	5,2	4,4	7,8
160MP/4	50	1,1	6,4	1,6	2,6	6,7	3,7	8,0
160MP/4	60	0,9	4,6	1,5	2,4	5,0	3,8	6,3
160LP/4	50	1,1	5,9	1,6	2,4	6,6	3,4	8,5
160LP/4	60	1,0	4,1	1,7	2,2	4,9	3,5	6,5
180MP/4	50	1,1	4,3	1,4	2,0	4,8	2,9	6,2
180MP/4	60	0,9	3,3	1,4	1,9	4,4	2,8	5,7
180LP/4	50	0,8	4,8	1,1	1,7	4,9	2,5	5,4
180LP/4	60	0,7	3,5	1,1	1,6	4,1	2,1	4,7
225RP/4	50	0,7	3,7	1,2	1,6	4,1	2,8	5,3
225RP/4	60	0,7	2,8	1,2	1,7	3,8	3,6	5,2
225SP/4	50	0,7	3,8	1,0	1,6	4,2	2,4	4,8
225SP/4	60	0,6	2,9	0,9	1,4	3,4	1,8	5,0
225MP/4	50	0,6	3,7	0,8	1,3	3,9	2,0	4,6
225MP/4	60	0,6	2,8	0,8	1,3	3,0	2,3	3,6
250WP/4	50	0,5	4,2	0,7	1,3	4,5	1,5	5,3
250WP/4	60	0,5	3,0	0,7	1,2	3,4	1,9	4,3

1.3.9 Kontrola izolačního odporu

Před prvním uvedením motoru do provozu, po delším skladování nebo odstávce (cca 6 měsíců), se musí zjistit izolační odpor vinutí. Při měření a bezprostředně po něm jsou svorky zčásti pod nebezpečným napětím a nesmíte se jich dotknout.

Izolační odpor

Izolační odpor nových, očištěných, opravených vinutí vůči skříni a navzájem činí $> 200 \text{ M}\Omega$.

Měření

Izolační odpor vůči kostře se u vedení do provozu pro napětí 400 V musí měřit pomocí stejnosměrného napětí 500 V. Při provozním napětí do 725 V se odpor měří pomocí stejnosměrného napětí 1000 V. Teplota vinutí přitom musí být $25^\circ\text{C} \pm 15^\circ\text{C}$.

Kontrola

Je-li u nového, očištěného vinutí nebo opraveného motoru, který byl delší dobu skladován, izolační odpor vinutí vůči kostře menší než $50 \text{ M}\Omega$, může být příčinou vlhkost. Vinutí se pak musí vysušit.

Po delší provozní době se může izolační odpor zmenšit. Pokud není naměřená hodnota nižší než hodnota kritického izolačního odporu $< 50 \text{ M}\Omega$, smí být motor dále v provozu. Není-li této hodnoty dosaženo, musí se zjistit příčina, eventuálně se musí vinutí nebo části vinutí opravit, vyčistit nebo vysušit.

1.3.10 Uvedení do provozu

Informace

Elektromagnetická kompatibilita

Motory NORD odpovídají směrnici 2014/30/EU. Montážní a instalacní práce nesmí vést k nepřípustným rušivým elektromagnetickým emisím. Musí být dále zajištěna odolnost proti rušení.

Rušivé elektromagnetické emise: Při silně nerovnoměrných kruticích momentech (např. provoz pístového kompresoru) je generován nesinusový motorový proud, jehož vyšší harmonické oscilace mohou způsobit nepřípustné ovlivnění sítě, a tím nepřípustné rušivé elektromagnetické emise.

Při napájení měničem dochází podle provedení měniče (typ, opatření pro odrušení, výrobce) k různě silným rušivým elektromagnetickým emisím. Je bezpodmínečně nutné dodržovat pokyny výrobce měniče, týkající se elektromagnetické kompatibility. Pokud výrobce doporučuje stíněný přívod k motoru, je odstínění nejúčinnější, pokud je vodič velkoplošně propojeno na kovovou svorkovnici motoru (elektromagneticky kompatibilní kabelová průchodka z kovu). U motorů se zabudovanými senzory (např. termistory) mohou na vedení senzoru vznikat rušivá napětí, způsobená měničem.

Odolnost proti rušení: U motorů se zabudovanými senzory (např. termistory), musí provozovatel vhodným výběrem signálního vedení senzoru (případně odstíněním, propojením jako u přívodu k motoru) a vyhodnocovacího zařízení sám zajistit dostatečnou odolnost proti rušení. Před uvedením do provozu musí být dodrženy údaje a pokyny v provozním návodu

měniče, resp. ve všech ostatních návodech! Po montáži motorů je nutno provést jejich kontrolu z hlediska bezchybné funkce! U brzdových motorů musí být kromě toho překontrolována bezchybná funkce brzdy.

1.3.11 Likvidace

POZOR!

Škody na životním prostředí

Pokud není výrobek zlikvidován odborně, může dojít ke škodám na životním prostředí.

- Zajistěte odbornou likvidaci
- Respektujte aktuální místní ustanovení

Obsažené látky: hliník, železo, elektronické součásti, umělé hmota, měď

Respektujte prosím dodatečně i dokumentaci nástavbových dílů.

2 Ošetření a údržba



NEBEZPEČÍ

Zásah elektrickým proudem

Motor je provozován s nebezpečným napětím. Dotyk určitých elektricky vodivých dílů (připojovací svorky a přívodní vedení) vede k zásahu elektrickým proudem s možnými smrtelnými následky.

I při zastavení motoru (např. v důsledku elektronického zablokování připojeného měniče nebo zablokovaného pohonu) může být na připojovacích svorkách a přívodním vedení nebezpečné napětí. Zastavení motoru není totožné s galvanickým odpojením od sítě.

I při motoru na síťové straně bez napětí se může připojený motor otáčet a eventuálně generovat nebezpečné napětí.

Instalace a práce se smí provádět pouze při zařízení ve stavu **bez napětí** (všechny póly odpojené od sítě) a při zastaveném motoru.

Dodržte **5 bezpečnostních pravidel** (1. Odpojení, 2. Zajištění proti opakování zapnutí, 3. Kontrola nepřítomnosti napětí, 4. Uzemnění a zkratování, 5. Zakrytí nebo ohrazení sousedních dílů pod napětím)!



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění v důsledku pohybu

Za určitých podmínek (např. zapnutí napájecího napětí, uvolnění přídržné brzdy) se může hřídel motoru uvést do provozu. Tím může poháněný stroj (lis / řetězový zvedák / válec / ventilátor apod.;) provést nečekaný pohyb. V důsledku toho jsou možná nejrůznější zranění i třetích osob.

Před připojením zajistěte nebezpečnou oblast výstražným označením a vyloučením všech osob z nebezpečné oblasti!

2.1 Bezpečnostní opatření

Před zahájením každé práce na motoru nebo zařízení, obzvláště před otevřením zakrytování aktivních částí, musí být motor řádně podle předpisů odpojen. Vedle hlavních proudových okruhů musí být přitom odpojen také eventuální přídavné nebo pomocné proudové okruhy.

Obvyklých „5 bezpečnostních pravidel“ přitom např. dle DIN VDE 0105 znamená:

- Odpojení
- Zabezpečení proti opětovnému zapnutí
- Zjištění stavu bez napětí na všech pólech
- Uzemnění a zkratování
- Zakrytí nebo oddelení sousedních dílů, které zůstávají pod napětím

Tato výše uvedená opatření se smí zrušit teprve tehdy, až když jsou údržbové práce ukončeny.

Motory musí být v pravidelných intervalech přezkoumány odbornými inspekčními, přičemž se musí respektovat platné národní normy a předpisy. Přitom je nutno dát obzvláště pozor na případné mechanické poškození, volný průchod chladícího vzduchu, nápadný hluk a správné elektrické připojení.

Jako náhradní díly se smí s výjimkou obvyklých/ekvivalentních normalizovaných dílů použít pouze originální náhradní díly!

Výměna dílů z motorů stejného konstrukčního typu není přípustná.

i Informace

Otvory pro kondenzační vodu

Pokud jsou motory v provedení s uzavřenými otvory pro kondenzační vodu, musí být občas otevřeny, aby mohla případná nahromaděná kondenzační voda odtéci. Otvory pro kondenzační vodu musí být umístěny vždy na nejnižším místě motoru. Při instalaci motoru je nutno dbát na to, aby byly otvory pro kondenzační vodu umístěny dole a byly zavřené. Otevřené otvory pro kondenzační vodu vedou k snížení krytí!

2.2 Lhůty výměny ložisek

Lhůta výměny ložisek v provozních hodinách [h] u IEC motorů platí pro normální provozní podmínky, při vodorovné instalaci motoru, v závislosti na teplotě chladiva a otáčkách motoru

	25°C	40°C	60°C
do 1 800 min-1	cca 40 000 h	cca 20 000 h	cca 8 000 h
do 3 600 min-1	cca 20 000 h	cca 10 000 h	cca 4 000 h

U převodovek s přímou montáží nebo při zvláštních provozních podmírkách, např. svíslé instalaci motoru, velkém zatížení vibracemi a nárazy, častém reverzním provozu apod. může dojít k podstatnému snížení uvedených provozních hodin. Kuličková ložiska jsou opatřena mazáním po celou dobu životnosti.

2.3 Intervaly údržby

Týdně popř. každých 100 provozních hodin se musí motor zkontrolovat z hlediska neobvyklého hluku a/nebo vibrací.

Valivá ložiska zkontrolujte prosím v intervalu minimálně 10 000 h a v případě potřeby je vyměňte. Interval může být v závislosti na provozních podmírkách kratší.

POZOR

Poškození ložisek při provozu s měničem frekvence

Při provozu s měničem frekvence mohou za nepříznivých podmínek vznikat ložiskové proudy, které mohou vést k poškození ložisek. Škodlivým ložiskovým proudům lze zabránit vhodnými technickými opatřeními.

- Efektivní hodnota napětí hřídele by nemělo překročit 250 mV.

Eventuálně proveděte konzultaci se servisem NORD.

Dodatečně se musí elektrické přípoje, kabely a kabelová lanka a ventilátor zkontrolovat z hlediska pevného upevnění a poškození. Dále se musí zkontrolovat funkce izolačního systému.

Radiální hřídelové těsnící kroužky se musí vyměnit po každých 10 000 h.

Na povrchu motoru nesmí být žádné usazeniny prachu, které by mohly negativně ovlivňovat chlazení.

Každých 5 let je nutno provést generální opravu motoru!

2.4 Generální oprava

Za tímto účelem je nutno motor vymontovat. Je nutno provést následují práce:

- Vyčištění všech částí motoru
- Kontrola všech částí motoru z hlediska poškození
- Výměna všech poškozených dílů
- Výměna všech valivých ložisek
- Výměna všech těsnění a hřídelových těsnění
- Změření izolačního odporu vinutí

Generální oprava musí být provedena ve specializované dílně s odpovídajícím vybavením a kvalifikovaným personálem. Důrazně doporučujeme provedení generální opravy přímo v servisu firmy NORD.

Je-li pohon vystaven zvláštním okolním podmínkám, můžou se výše uvedené intervaly výrazně zkrátit.

3 ATEX - Prostředí s nebezpečím výbuchu

3.1 Motory v nevýbušném provedení Ex eb

 NEBEZPEČÍ	Nebezpečí exploze
	Všechny práce se musí provádět při zastaveném stroji a pouze při zařízení bez napětí . Uvnitř motoru může být vyšší teplota, než je maximální přípustná teplota povrchu skříně. Motor se proto ve výbušné atmosféře nesmí otvírat! Nerespektování může vést k vznícení výbušné atmosféry.
 VÝSTRAHA	Nebezpečí exploze
	Musí se zamezit nepřípustně vysokým usazeninám prachu, protože omezují chlazení přístroje! Pro zaručení dostatečného chlazení se musí vyloučit omezení nebo přerušení proudu chladicího vzduchu, např. částečným nebo velkoplošným zakrytím krytu ventilátoru nebo vniknutím cizích těles do krytu. Smí se použít pouze kabelové průchody a přechody, schválené pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Všechny nepoužité kabelové průchody se musí uzavřít zaslepovacím šroubením, schváleným pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Musí se použít originální těsnění. Nerespektování zvyšuje riziko zapálení výbušné atmosféry.

Pro tyto motory platí doplnky nebo speciálně následující informace!

Motory jsou vhodné pro použití v zóně 1 a příslušné skupině zařízení II, kategorie 2G a smí být použity při okolní teplotě -20°C až +40°C.

Dodatečné typové označení:	2G	např.: 80 L/4 2G TF
Označení:	 0102	 II 2G Ex eb IIC T3 Gb

POZOR

Nástavby motoru

Elektromotory v nevýbušném provedení jsou často expedovány s namontovanými komponentami a přístroji, jako například s převodovkou nebo brzdou.

- Dodatečně k označení motoru dejte pozor na všechna označení na namontovaných komponentách a přístrojích. Zohledněte z toho vyplývající omezení celkového provozu.

Výbušné plynné směsi nebo koncentrace prachu mohou v kontaktu s horkými díly, díly pod napětím a pohybujícími se díly elektrických strojů způsobit těžká nebo smrtelná zranění.

Zvýšené nebezpečí v oblastech s nebezpečím výbuchu vyžaduje obzvláště pečlivé respektování všeobecných bezpečnostních upozornění a pokynů pro uvedení do provozu. Je nutné, aby byly příslušné osoby splňovaly kvalifikaci v souladu s národními a místními předpisy.

Elektrické stroje v nevýbušném provedení typu ochrany Ex eb odpovídají normám řady EN 60034 (VDE 0530), jakož i EN IEC 60079-0:2018 a EN IEC 60079-7:2015/A1:2018. Stupeň nebezpečí výbuchu určuje zařazení do zóny. O tom informuje DIN EN 60079, část 10. Za rozdělení zón je odpovědný provozovatel. Motory, které nemají atest pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, se v tomto prostředí nesmí použít.

3.1.1 Přívodní vedení

Přívodní vedení musí odpovídat prostředí s nebezpečím výbuchu. Nevyužité otvory se musí uzavřít certifikovanými zaslepovacími zátkami. Při připojení instalacích vedení, se musí připoje svorek motoru a ochranného vodiče položit pod příslušnou svorku ohnuté ve tvaru U, aby třmeny svorek a svorníky byly zatíženy rovnoměrně a nebyly v žádném případě deformovány. Alternativně se smí připoje provést pomocí kabelových ok. Jsou-li na vedení kladené zvýšené tepelné požadavky, je to uvedeno na informačním štítku na motoru.

Pokud je nutné připojení zemnícího vedení ve svorkové skříni, musí se u velikostí 63 až 132 použít izolované kabelové oko.

Matice svorníků svorkovnice se musí utáhnout dle následující tabulky.

	Utahovací momenty přípojů svorkovnic				
	Průměr závitu	M4	M5	M6	M8
	Utahovací moment (Nm)	1,2	2,0	3,0	6,0

Použití připojovacích vodičů z hliníku není přípustné.

3.1.2 Kabelové průchodky

Každý motor v nevýbušném provedení Ex eb se dodává se schválenou kabelovou průchodkou.

Při použití dodaných kabelových průchodek se musí použít kabely kruhového průřezu. Upínací matice kabelové průchodky je třeba dotáhnout utahovacím momentem podle následující tabulky.

	Utahovací momenty matice průchodky				
	Kabelové průchodka	M20x1,5	M25x1,5	M32x1,5	M40x1,5
	Utahovací moment (Nm)	3,0	6,0	12,0	14,0

Použití přechodů a/nebo kabelových šroubení v nevýbušném provedení Ex eb, schválených dle směrnice 2014/34/EU je přípustné. Přitom je nutná minimální certifikovaná teplota 80°C.

Při připojení se musí dát pozor na to, aby byly dodrženy minimální nutné vzdálenosti 10 mm a vzdálenosti plazivých proudů 12 mm dílů pod proudem od dílů s potenciálem skříně nebo dílů pod proudem navzájem.

Před zavřením svorkové skříně se musí zajistit, aby byly pevně utaženy všechny matice svorek a šroub připoje ochranného vodiče. Těsnění svorkové skříně, jakož i těsnění kabelové průchodky musí správně dosedat a v žádném případě nesmí být poškozena.

3.1.3 Těsnění svorkové skříně

Těsnění víka svorkové skříně je na víku namontováno se zajištěním proti ztrátě. Při výměně těsnění použijte prosím pouze originální těsnění.

Pokud se v rámci instalace, údržby, opravy, vyhledávání poruchy nebo generální opravy svorková skříně otevře, musí se po ukončení prací opět řádně upevnit. Na povrchu těsnění a na těsnící ploše rámečku svorkové skříně nesmí být žádné nečistoty.

Šrouby víka svorkové skříně se musí utáhnout dále uvedeným utahovacím momentem.

	Utahovací momenty šroubů víka svorkové skříně				
	Průměr závitu	M4	M5	M6	M8
Utahovací moment (Nm)	0,8 - 1,2	1,2 - 1,8	1,5 - 2,5	3,0 – 5,0	

3.1.4 Poloha motoru – Zvláštnosti IM V3, IM V6

Při konci hřídele nahoru, např. provedení IM V3, IM V6, musí u těchto motorů provozovatel / zhотовitel umístit kryt, znemožňující spadnutí cizích těles do krytu ventilátoru motoru (viz EN IEC 60079-0:2018). To ale nesmí omezovat chlazení motoru jeho ventilátorem. Při konci hřídele dolů (AS, úhel sklonu 20° až 90°), např. provedení IM V1, IM V5, jsou motory obecně provedeny s ochranou stříškou na krytu ventilátoru. Při úhlu sklonu menším než 20° musí příslušné ochranné zařízení, splňující výše uvedené podmínky, zajistit ve vlastní režii provozovatel / zřizovatel.

Ruční kolečko na druhém konci hřídele není přípustné.

3.1.5 Další provozní podmínky

Motory jsou určeny pro trvalý provoz a normální neopakované rozběhy, při nichž nedochází k podstatnému rozběhovému teplu.

Aby byl ohřev udržen v přípustných mezích, musí být dodrženo - oblast A v EN 60034-1 (VDE 0530 část 1) - napětí $\pm 5\%$, frekvence $\pm 2\%$, tvar křivky, symetrie sítě. Všechny odchylky od jmenovitých hodnot mohou nepřípustně zvýšit ohřev elektrického stroje.

Teplotní třída motoru, udaná na výkonovém štítku musí minimálně odpovídat teplotní třídě eventuálně se vyskytujícího hořlavého plynu.

Při provozu s měničem frekvence musí být vyloučeny škodlivé ložiskové proudy. To může mít příčinu v příliš vysokém napětí na hřídele.

Překročí-li efektivní hodnota napětí na hřídele (RMS) 250 mV, musí se provést přípustná technická opatření. Eventuálně provedte konzultaci se servisem NORD. K tomu respektujte prosím také příslušné datové listy PTB. Kromě dalších informací zde najeznete také údaje k přípustným frekvenčním charakteristikám.

3.1.6 Ochranná zařízení

Každý stroj je nutno na všech fázích chránit proti nepřípustnému oteplení jističem s proudově závislým zpožděním a s ochranou proti výpadku dle VDE 0600 nebo rovnocenným zařízením, překontrolovaným z hlediska funkce notifikovaným orgánem. Toto ochranné zařízení musí být nastaveno na jmenovitý proud. U vinutí v zapojení do trojúhelníku jsou spouštěče zapojeny v řadě s fázemi vinutí a nastaveny na 0,58-násobek jmenovitého proudu. Pokud toto zapojení není možné, jsou potřebná dodatečná ochranná opatření (např. termická ochrana stroje)

Ochranné zařízení musí při zablokování rotoru zajistit vypnutí během doby t_E , uvedené pro příslušnou teplotní třídu.

Elektrické stroje pro těžký rozběh (doba rozběhu $> 1,7 \times$ čas t_E) musí být v souladu s EU certifikátem typu chráněny monitorováním rozběhu.

Termická ochrana stroje přímým sledováním teploty vinutí termistorovým snímačem je přípustná, pokud je tato možnost schválena a uvedena na výkonovém štítku.

Na teplotní čidlo s termistorem nepřipojujte napětí vyšší než 30 V!

Při výhradní ochraně termistorovým teplotním čidlem musí být použito atestované vypínačí zařízení PTC, překontrolované z hlediska funkčnosti notifikovaným orgánem. Vypínačí zařízení PTC musí být opatřeno následujícím označením krytí:



Upozornění k jištění motoru

<p>Příklad typového štítku:</p> <p>Jištění pouze jenom teplotními čidly není povoleno.</p>	<p>Příklad typového štítku:</p> <p>Výlučné jištění pomocí teplotních čidel</p>
	

Pozor, nebezpečí! Není-li na typovém štítku udán čas t_A , není PTC termistor jako výlučné jištění přípustný. **Motor musí být bezpodmínečně jištěn motorovým jisticím relé, atestovaným zkušebnou.** Motorové jisticí relé musí být schváleno pro typ ochrany nevýbušných elektrických zařízení, udaný na motoru.

PTC termistor jako výlučné jištění přípustný.

3.1.7 Provoz s měničem frekvence

Provoz s měničem frekvence musí být výslově schválen. Bezpodmínečně je nutno dodržovat zvláštní pokyny výrobce. Dále je nutno dodržovat směrnici o elektromagnetické kompatibilitě.

3.1.8 Opravy

Opravy musí provádět Getriebbau NORD nebo musí být provedena přejímka úředně uznaným znalcem. Práce se musí označit na dodatečném opravárenském štítku. Jako náhradní díly, s výjimkou normalizovaných, standardních a rovnocenných dílů, se smí použít pouze originální náhradní díly (viz seznam náhradních dílů), to platí zejména i pro těsnění a připojovací díly.

U motorů s uzavřenými otvory pro kondenzační vodu musí být závit uzavíracího šroubu po vypuštění kondenzované vody opět natřen přípravkem Loctite 242 nebo Loxeal 82–21. Potom se musí uzavírací šrouby opět ihned zašroubovat. V pravidelných intervalech se musí provádět kontrola elektrických přípojů.

Připojovací svorky, svorka ochranného vodiče nebo svorka vyrovnání napětí se musí zkontrolovat z hlediska pevného uzaření. Přitom se musí zkontrolovat bezvadný stav kabelové průchodky, kabelového šroubení a těsnění svorkové skříně.

Všechny práce na elektrických strojích se musí provádět při zastaveném stroji, odpojeném na všech pólech od sítě.

Při eventuálním měření izolačního odporu se musí motor vymontovat. Měření se nesmí provádět v prostředí s nebezpečím výbuchu. Po měření se musí připojovací svorky ihned zkratováním vybít, aby se zabránilo jiskrovému výboji v prostředí s nebezpečím výbuchu.



NEBEZPEČÍ

Nebezpečí exploze


Při měření izolačního odporu může dojít k tvorbě jisker, a tím k zapálení výbušné atmosféry.

- Měření izolačního odporu se nesmí provádět v prostředí s nebezpečím výbuchu.
- Po měření a před novou instalací v prostředí s nebezpečím výbuchu je nutno přípojně svorky zkratováním vybít.

3.1.9 Lakování

Motory jsou z výrobního závodu opatřeny vhodným, elektrostaticky kontrolovaným lakovým nátěrem. Dodatečný lakový nátěr se smí provést pouze se souhlasem Getriebbau NORD nebo v opravárenské dílně, autorizované pro opravu nevýbušných elektromotorů. Je bezpodmínečně nutné respektovat platné normy a předpisy.

3.1.10 Typový štítek NORD Ex eb-motorů dle EN IEC 60079-0:2018

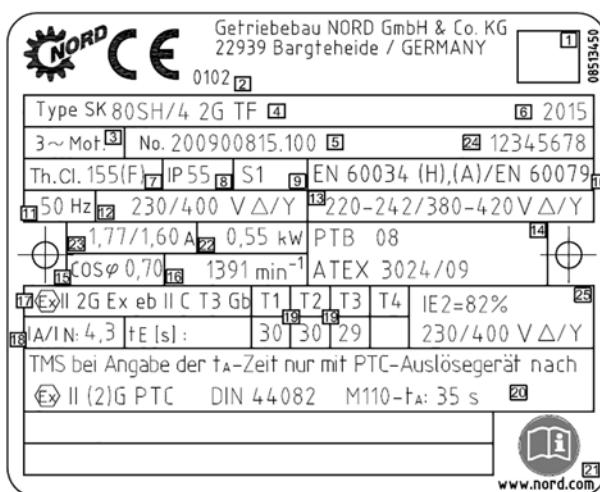

1	Kódová matice
2	Identifikační číslo notifikovaného orgánu
3	Počet fází
4	Typové označení
5	Číslo objednávky / Číslo motoru
6	Rok výroby
7	Teplotní třída izolačního systému
8	Krytí IP
9	Provozní režim
10	Normované údaje
11	Jmenovitá frekvence
12	Jmenovité napětí
13	Přípustný napěťový rozsah
14	Číslo EU certifikátu typu
15	Účiník
16	Otáčky
17	Označení nevýbušného provedení
18	Záběrový proud/Jmenovitý proud
19	Čas tE
20	Upozornění: TMS při udání času tA pouze s vypínačem zařízením PTC dle:  II (2)G PTC DIN 44082
21	Pozor! Respektujte provozní návod B1091.
22	Jmenovitý výkon (mechanický výkon na hřídeli)
23	Jmenovitý proud:
24	Individuální sériové číslo
25	Účinnost

Typový štítek se musí před uvedením do provozu porovnat za použití výše uvedených vysvětlivek s požadavky, plynoucími z místních předpisů a provozních podmínek.

Vysvětlení normovaných údajů na typovém štítku

EN 60034	(H),	(A)/	EN 60079

Použitá řada norem pro ochranu před výbuchem
(Respektujte prosím prohlášení o shodě.)

Rozsah napětí A dle EN 60034-1

Vyvážení na polovinu pera dle EN 60034-14

Norma výrobku

3.1.11 Použitá vydání norem

EN norma	Vydání	Norma IEC	Vydání
EN 60034-7	2001-12	IEC 60034-7	1992+ A1:2000
EN 60034-6	1996-08	IEC 60034-6	1991-09
EN 60079-0	2018	IEC 60079-0	2017
EN 60079-7/A1	2015 /A1: 2018	IEC 60079-7/A1	2015 / 2017
EN 60529	2014-09	IEC 60529	1989/AMD2:2013/COR1:2019

3.2 Motory pro použití v zóně 21 a zóně 22 dle EN 600790 a rovněž dle IEC 60079

 NEBEZPEČÍ	Nebezpečí exploze
	<p>Všechny práce se musí provádět při zastaveném stroji a pouze při zařízení bez napětí. Uvnitř motoru může být vyšší teplota, než je maximální přípustná teplota povrchu skříně. Motor se proto ve výbušné atmosféře nesmí otvírat! Nerespektování může vést k vznícení výbušné atmosféry.</p>
 VÝSTRAHA	Nebezpečí exploze
	<p>Musí se zamezit nepřípustně vysokým usazeninám prachu, protože omezují chlazení přístroje!</p> <p>Pro zaručení dostatečného chlazení se musí vyloučit omezení nebo přerušení proudu chladicího vzduchu, např. částečným nebo velkoplošným zakrytím krytu ventilátoru nebo vniknutím cizích těles do krytu.</p> <p>Smí se použít pouze kabelové průchody a přechody, schválené pro prostředí s nebezpečím výbuchu.</p> <p>Všechny nepoužité kabelové průchody se musí uzavřít zaslepovacím šroubením, schváleným pro prostředí s nebezpečím výbuchu.</p> <p>Musí se použít originální těsnění.</p> <p>Nerespektování zvyšuje riziko zapálení výbušné atmosféry.</p>

Pro tyto motory platí doplnky nebo speciálně následující informace!

Motory dle EN 60079 a také IEC 60079 jsou v souladu s označením vhodné pro použití v zóně 21 nebo 22 - nevodivý prach.

Dodatečné typové označení:				
dle EN 60079	Zóna 21	2D	např.: 80 L/4 2D TF	
	Zóna 22	3D	např.: 80 L/4 3D TF	
dle IEC 60079	Zóna 21	EPL Db	např.: 80 L/4 IDB TF	
	Zóna 22	EPL Dc	např.: 80 L/4 IDC TF	
Označení:				
dle IEC 60079 a 2014/34 EU	 0102		II 2D Ex tb IIIC T125°C Db	pro kategorii 2 (Zóna 21) ¹⁾
			II 3D Ex tc IIIB T125°C Dc	pro kategorii 3 (Zóna 22 – nevodivý prach) ¹⁾
dle IEC 60079			EX tb IIIC T125°C Db	pro kategorii 2 ¹⁾
			Ex tc IIIB T125°C Dc	pro kategorii 3 (nevodivý prach) ¹⁾

¹⁾ Údaj teploty povrchu se může od hodnoty 125 °C lišit a můžete jej najít na typovém štítku.

POZOR

Nášavby motoru

Elektromotory v nevýbušném provedení jsou často expedovány s namontovanými komponentami a přístroji, jako například s převodovkou nebo brzdou.

- Dodatečně k označení motoru dejte pozor na všechna označení na namontovaných komponentách a přístrojích. Zohledněte z toho vyplývající omezení celkového provozu.



NEBEZPEČÍ



Nebezpečí exploze

Zvýšené nebezpečí v oblastech s hořlavým prachem vyžaduje striktní respektování všeobecných bezpečnostních pokynů a pokynů pro uvedení do provozu. Výbušné koncentrace prachu mohou při zapálení od horkých nebo jiskry produkovujících předmětů způsobit výbuch s následným těžkým až smrtelným zraněním osob a značnými věcnými škodami.

Je bezpodmínečně nutné, aby příslušné osoby splňovaly kvalifikaci v souladu s národními a místními předpisy.

3.2.1 Pokyny pro uvedení do provozu / Oblast použití

Mají-li být motory vhodné pro provoz s frekvenčním měničem, musí být tato skutečnost uvedena již v objednávce. Musí se respektovat dodatečný provozní návod B1091-1. Motory musí být vhodnými kontrolními přístroji chráněny proti přehřátí! Vrstva usazeného prachu nesmí překročit 5 mm! Motory jsou dimenzovány pro napěťový a frekvenční rozsah B normy EN 60034 Část 1.

Výjimka: Motory konstrukční skupiny 132MA/4 2D, 132MA/4 3D, 132LH/4 2D, 132LH/4 3D odpovídají napěťovému a frekvenčnímu rozsahu A.

Motory pro použití v Zóně 21 a 22 s označením TF smí být pro ochranu tepelně kontrolovány výhradně zabudovanými PTC čidly s vlastním vypínačem relé.

Elektrické provozní prostředky pro použití v oblastech s hořlavým prachem odpovídají normě DIN EN 60079-0, IEC 60079-0, EN 60079-31, IEC 60079-31, jakož i DIN EN 60034 a IEC 60034.

Platné znění normy je k dispozici v EU Prohlášení o shodě nebo v IECEx CoC. Stupeň nebezpečí výbuchu určuje zařazení do zóny. Za stanovení zóny je odpovědný provozovatel/zaměstnavatel (v Evropě: směrnice 1999/92/ES).

Je-li atest doplněn o X, je nutno zohlednit zvláštní podmínky v EU certifikátu typu, IECEX CoC a/nebo dokumentaci, kterou je nutno respektovat. Normalizované motory, které nejsou deklarovány pro oblasti s nebezpečím výbuchu, nesmí být v těchto oblastech použity.

3.2.2 Těsnění svorkové skříně

Těsnění víka svorkové skříně je na víku namontováno se zajištěním proti ztrátě. Při výměně těsnění použijte prosím pouze originální těsnění.

Pokud se v rámci instalace, údržby, opravy, vyhledávání poruchy nebo generální opravy svorková skříň otevře, musí se po ukončení prací opět řádně upevnit. Na povrchu těsnění a na těsnicí ploše rámečku svorkové skříně nesmí být žádné nečistoty.

Šrouby víka svorkové skříně se musí utáhnout dále uvedeným utahovacím momentem.


	Utahovací momenty šroubů víka svorkové skříně				
	Průměr závitu	M4	M5	M6	M8
	Utahovací moment (Nm)	0,8 - 1,2	1,2 - 1,8	1,5 - 2,5	3,0 - 5,0

3.2.3 Elektrické připojení

Elektrické přípoje jsou provedeny se zajištěním proti pootočení. Napájení na svorkovnici musí být provedeno pomocí vhodných kabelových ok. Kabelové oko se montuje mezi dvě mosazné podložky pod pojistnou podložkou šroubu. Přitom se musí matice utáhnout utahovacím momentem viz dále uvedená tabulka. Utažením předepsaným utahovacím momentem a díky pojistné podložce šroubu je trvale udržen kontaktní tlak. Dále je tím bezpečně zamezeno pootočení kabelového oka napájení. Připojovací prvky jsou v korozivzdorném provedení.

	Utahovací momenty přípojů svorkovnic				
	Průměr závitu	M4	M5	M6	M8
	Utahovací moment (Nm)	0,8 - 1,2	1,8 - 2,5	2,7 - 4,0	5,5 - 8,0

Vyobrazení elektrického připojení v rozloženém stavu

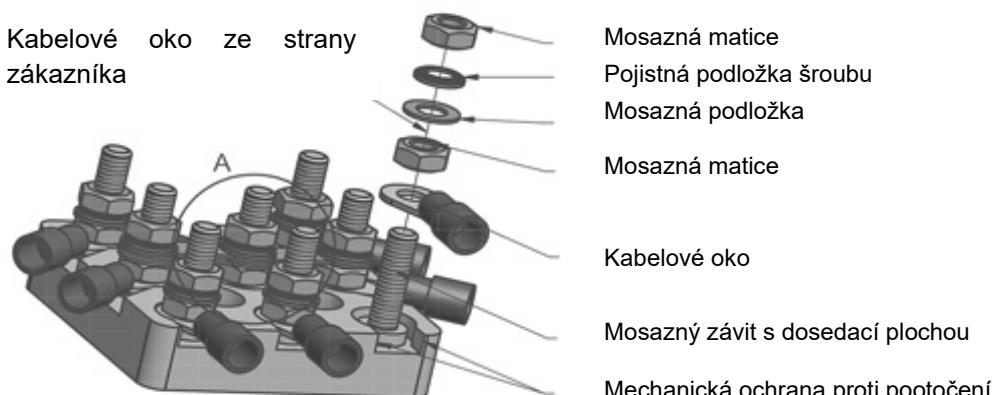

3.2.4 Přívody kabelů a vedení

Pro Zónu 21 musí být průchody vedení schváleny pro oblast s nebezpečím výbuchu (krytí minimálně IP 66) a zajištěné vůči samovolnému uvolnění. Nepoužité otvory se musí uzavřít schválenými zaslepovacími zátkami (krytí minimálně IP66).

Pro zónu 22 musí průchody vedení, provedené dle EN 60079-0 jakož i IEC 60079-0, odpovídat alespoň krytí, uvedenému na typovém štítku. Nepoužité otvory se musí uzavřít zaslepovacími zátkami, které minimálně vyhovují krytí motoru a také požadavkům normy EN 60079-0, jakož i IEC 60079-0. Kabelové průchody a zaslepovací šroubení musí vyhovovat pro teplotu minimálně 80°C.


Otevření motoru pro připojení elektrických vedení nebo jiné práce nesmí být prováděno ve výbušné atmosféře. Před otevřením je nutno vždy odpojit přívod elektrického proudu a provést zajištění proti opakovanému zapnutí!

Motory jsou opatřeny závitem pro kabelovou průchodu dle následujícího přehledu.

Přiřazení kabelové průchody ke konstrukční velikosti motoru							Kabelové průchody – Brzdový motor					
Kabelové průchody – Standardní motor							Kabelové průchody – Brzdový motor					
Typ	Počet	Závit	Počet	Závit	Počet	Závit	Počet	Závit	Počet	Závit	Počet	Závit
63	2	M20x1,5					4	M20x1,5	2	M12x1,5		
71	2	M20x1,5					4	M20x1,5	2	M12x1,5		
80	2	M25x1,5					4	M25x1,5	2	M12x1,5		
90	2	M25x1,5					4	M25x1,5	2	M12x1,5		
100	2	M32x1,5					4	M32x1,5	2	M12x1,5		
112	2	M32x1,5					4	M32x1,5	2	M12x1,5		
132	2	M32x1,5					4	M32x1,5	2	M12x1,5	2	M16x1,5
160/ 180..X	2	M40x1,5	2	M12x1,5	2	M16x1,5	2	M40x1,5	2	M12x1,5	2	M16x1,5
180/ 200..X	2	M40x1,5	2	M12x1,5	2	M16x1,5	2	M40x1,5	2	M12x1,5	2	M16x1,5
225	2	M50x1,5	2	M12x1,5	2	M16x1,5	2	M50x1,5	2	M12x1,5	2	M16x1,5
250 WP	2	M63x1,5	2	M12x1,5	2	M16x1,5	2	M63x1,5	2	M12x1,5	2	M16x1,5

Je-li motor dodáván se schválenou kabelovou průchodkou, musí se upínací matice kabelové průchodky dotáhnout utahovacím momentem dle následující tabulky.

Kabelový přívod

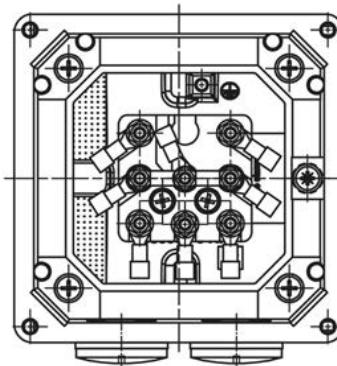

	Utahovací momenty matice průchody						
	Kabelové průchodka	M20x1,5	M25x1,5	M32x1,5	M40x1,5	M50x1,5	M63x1,5
	Utahovací moment (Nm)	3,0	6,0	12,0	14,0	20,0	25,0

3.2.5 Přípustný rozsah okolní teploty

Pro všechny motory je přípustný rozsah teploty prostředí -20°C...+40°C. U IE1 / IE2 motorů pro provoz v zónách 21 a 22 je povolen širší rozsah teploty prostředí -20°C...+60°C. Přitom se musí jmenovitý výkon snížit na 72% katalogové hodnoty.

Je-li maximální hodnota okolní teploty mezi +40°C a +60°C, smí být hodnota příkonu lineárně interpolována mezi 100% a 72%. Ochrana termistorovým relé s připojeným termistorem (PTC) je bezpodmínečně nutná. Připojovací vedení motoru, stejně jako kabelové přívody musí být vhodné pro teploty minimálně 80°C.

Rozšířený rozsah okolní teploty neplatí pro volitelné nástavby, jako např. brzda, rotační spínač a/nebo externí ventilátor. Při pochybnostech musí být přípustnost konzultována s výrobcem!

3.2.6 Lakování

Motory jsou z výrobního závodu opatřeny vhodným, elektrostaticky kontrolovaným lakovým nátěrem. Dodatečný lakový nátěr se smí provést pouze se souhlasem Getriebebau NORD nebo v opravárenské dílně, autorizované pro opravu nevýbušných elektromotorů. Je bezpodmínečně nutné respektovat platné normy a předpisy.

3.2.7 Motory IEC-B14

Dodržujte pokyny z kapitoly 1.3.2. Jinak není ochrana proti výbuchu zaručena.

3.2.8 Poloha motoru – Zvláštnosti IM V3, IM V6

Při konci hřídele nahoru, např. provedení IM V3, IM V6, musí u těchto motorů provozovatel / zhotovitel umístit kryt, znemožňující spadnutí cizích těles do krytu ventilátoru motoru (viz EN IEC 60079-0:2018). To ale nesmí omezovat chlazení motoru jeho ventilátorem. Při konci hřídele dolů (AS, úhel sklonu 20° až 90°), např. provedení IM V1, IM V5, jsou motory obecně provedeny s ochranou stříškou na krytu ventilátoru. Při úhlu sklonu menším než 20° musí příslušné ochranné zařízení, splňující výše uvedené podmínky, zajistit ve vlastní režii provozovatel / zřizovatel.

Ruční kolečko na druhém konci hřídele není přípustné.

3.2.9 Další provozní podmínky

Pokud nejsou uvedeny žádné jiné údaje, co se týče provozního režimu a tolerancí, jsou elektrické stroje dimenzovány pro trvalý provoz a normální nepříliš často opakované rozběhy, při nichž nedochází k podstatnému ohřevu. Motory se smí použít pouze pro provozní režim, udaný na výkonovém štítku.

Je bezpodmínečně nutno respektovat předpisy pro instalaci!

3.2.10 Konstrukce a funkce

Motory mají vlastní chlazení. Jak na straně pohonu (AS), tak i na straně ventilace (BS) jsou použity radiální těsnící kroužky. Motory pro zónu 21 a 22 mají kovový ventilátor. Motory s brzdou, určené pro zónu 22 (kategorie 3D, nevodivý prach) mají speciální plastový ventilátor. Motory jsou provedeny s krytím IP 55, volitelně s IP 66 (zóna 22 – nevodivý prach, EPL Dc) nebo s krytím IP 66 (zóna 21, EPL Db). Teplota povrchu nepřekračuje teplotu povrchu, uvedenou na typovém štítku. Předpokladem je respektování provozního návodu.

3.2.11 Minimální průřezy ochranných vodičů

Průřez fázového vodiče instalace S [mm ²]	Minimální průřez příslušného ochranného vodiče S _P [mm ²]
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	0,5 S

3.2.12 Údržba

Před otevřením je nutno vždy odpojit přívod elektrického proudu a provést zajištění proti opakovanému zapnutí!

Pozor! Uvnitř motoru může být vyšší teplota, než je maximální přípustná teplota povrchu skříně. Motor se proto nesmí otvírat ve výbušné atmosféře s prachem! Je nutno provádět pravidelnou kontrolu motorů a zkoušku jejich bezpečné funkce! Přitom je bezpodmínečně nutné respektovat platné normy a předpisy!

Nesmí se připustit vysoké usazeniny prachu > 5 mm! Není-li zaručena funkční bezpečnost, nesmí se motor dále provozovat! Při výměně kuličkových ložisek se musí vyměnit i radiální těsnicí kroužky. Musí se použít radiální těsnicí kroužky, předepsané společností Getriebbau NORD. Je bezpodmínečně nutno dát pozor na odbornou montáž! Radiální těsnicí kroužek se musí na vnějším obvodě a těsnicím břitu namazat. Je-li k motoru připojena prachotěsně přírubou převodovka v nevýbušném provedení, smí se na hnací straně A motoru použít radiální těsnicí kroužek z NBR v případě, že teplota převodového oleje nepřekročí 85°C. Jako náhradní díly se smí s výjimkou obvyklých/ekvivalentních normalizovaných dílů použít pouze originální náhradní díly. To platí zejména také pro těsnění a připojovací díly. U dílů svorkové skříně popř. náhradních dílů pro vnější uzemnění se musí díly objednat dle seznamu náhradních dílů v provozním návodu.

Těsnění, radiální těsnicí kroužky a kabelové průchodky je nutno pravidelně kontrolovat z hlediska jejich funkce!

Dodržování ochrany motoru před prachem má zásadní význam pro ochranu proti explozi. Údržba musí být provedena ve specializované dílně s odpovídajícím vybavením a kvalifikovaným personálem. Dúrazně doporučujeme nechat provést generální opravu přímo v servisu firmy NORD.

3.3 Volitelné vybavení motorů pro použití v zóně 21 a v zóně 22

 NEBEZPEČÍ	Nebezpečí exploze
	<p>Všechny práce se musí provádět při zastaveném stroji a pouze při zařízení bez napětí. Uvnitř motoru může být vyšší teplota, než je maximální přípustná teplota povrchu skříně. Motor se proto ve výbušné atmosféře nesmí otvírat! Nerespektování může vést k vznícení výbušné atmosféry.</p>
 VÝSTRAHA	Nebezpečí exploze
	<p>Musí se zamezit nepřípustně vysokým usazeninám prachu, protože omezují chlazení přístroje!</p> <p>Pro zaručení dostatečného chlazení se musí vyloučit omezení nebo přerušení proudu chladicího vzduchu, např. částečným nebo velkoplošným zakrytím krytu ventilátoru nebo vniknutím cizích těles do krytu.</p> <p>Smí se použít pouze kabelové průchody a přechody, schválené pro prostředí s nebezpečím výbuchu.</p> <p>Všechny nepoužité kabelové průchody se musí uzavřít zaslepovacím šroubením, schváleným pro prostředí s nebezpečím výbuchu.</p> <p>Musí se použít originální těsnění.</p> <p>Nerespektování zvyšuje riziko zapálení výbušné atmosféry.</p>

3.3.1 Provoz s měničem frekvence

Motory ATEX NORD v nevýbušném provedení tb a tc jsou díky dimenzování jejich izolačního systému vhodné pro provoz s měničem frekvence. Kvůli variabilnímu rozsahu otáček je nutné zajistit kontrolu teploty prostřednictvím termistorů. V zájmu bezpečného projektování a použití je nutné zohlednit projekční příručku k provoznímu a montážnímu návodu [B1091-1](#). Projekční příručka obsahuje informace o nutných předpokladech při provozu s měničem frekvence a o přípustném rozsahu otáček. Opce Z (dodatečná setrvačná hmota litinového ventilátoru) není přípustná pro provoz s měničem frekvence.

Není-li měnič frekvence schválen pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu, musí být instalace měniče frekvence realizována mimo tuto oblast.

3.3.2 Externí ventilátore

Motory s dodatečným označením F (např. 80LP/4 3D TF F) jsou vybavené externím ventilátorem jiného výrobce a musí být kontrolovány pomocí zabudovaného teplotního čidla.

VÝSTRAHA



Nebezpečí exploze

Motor lze uvést do provozu jen spolu s externím ventilátorem! Výpadek externího ventilátoru může vést k přehřátí motoru a tedy i k věcným škodám a/nebo újmě na zdraví, až po zapálení výbušné atmosféry.

Je nutno respektovat provozní návod externího ventilátoru!

Napájení externího ventilátoru proudem je realizováno samostatně prostřednictvím jeho vlastní svorkové skříně. Napájecí napětí externího ventilátoru se musí shodovat s hodnotou napětí uvedenou na typovém štítku. Externí ventilátory musí být pomocí vhodných kontrolních přístrojů chráněny proti přehřátí! Krytí IP externího ventilátoru a motoru se mohou lišit. Pro jednotku pohonu je směrodatné nižší krytí IP. Přívodní vedení musejí vyhovovat alespoň třídě ochrany a krytí, uvedenému na typovém štítku. Nepoužité otvory se musí uzavřít zaslepovacími zátkami, které vyhovují alespoň třídě ochrany motoru.

Externí ventilátory a motory pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu mají Ex označení dle směrnice RL 2014/34/EU. Označení musí být umístěno na cizím chlazení i na motoru. Pokud by se označení externího ventilátoru a motoru lišila, je pro celou pohonnou jednotku směrodatné vždy nižší označení ochrany proti explozi. Pro maximální teplotu jednotlivých komponent platí údaj povrchové teploty pro celou jednotku pohonu. V této souvislosti je třeba zohlednit i eventuálně připojenou převodovku. V případě nejasnosti je nutno provést konzultaci s pracovníky firmy NORD. Pokud by jedna z komponent celého pohonu neměla Ex označení, nelze kompletní pohon uvést v prostředí s nebezpečím výbuchu do provozu.

3.3.3 Druhé teplotní čidlo 2TF

Motory kategorie 3D (zóna 22, nevodivý prach) lze dodat s druhým teplotním čidlem (2TF). Tuto volitelnou možnost lze využít k realizaci výstražného signálu (termické přehřátí ve vinutí). Je nutno vzít v úvahu, že lze teplotní čidlo pro výstrahu použít s nižší aktivační teplotou (NAT), teplotní čidlo s vyšší aktivační teplotou se musí použít pro vyhodnocení vypínacího signálu.

3.3.4 Zpětná západková brzda

Motory s dodatečným označením RLS (např. 80LP/4 3D RLS) jsou vybaveny zpětnou západkovou brzdou. U motorů se západkovou brzdu je na krytu ventilátoru vyznačena šipka označující směr otáčení. Špička šipky ukazuje ve směru otáčení hnacího hřídele (AS). Při připojení motoru a při jeho řízení je nutné zajistit, např. pomocí zkoušky točivého magnetického pole, že se motor může otáčet pouze v žádaném směru otáčení. Zapojení motoru do opačného tzn. chybenného směru otáčení může vést k poškození motoru.

Blokování zpětného chodu funguje od cca. 800 ot./min. bez opotřebení. Aby se zamezilo nepřípustnému přehřátí a předčasnému opotřebení západkové brzdy, nelze je provozovat při otáčkách nižších než 800 ot./min. Tuto podmínu je nutné dodržet u motorů o frekvenci 50 Hz a počtu pólů ≥ 8 jakož i u motorů s frekvenčním měničem.

3.3.5 Brzda

Motory s dodatečným označením BRE (např. 80LP/4 3D **BRE 10**) jsou vybavené brzdou a musí být kontrolovány pomocí zabudovaných teplotních čidel. Aktivace teplotního čidla jedné z komponent (motoru nebo brzdy) musí vést k bezpečnému odpojení celého pohonu. Termistory motoru nebo brzdy musí být zapojeny sériově.

Je-li motor provozován s měničem frekvence, musí být při napájecí frekvenci statoru nižší než 25 Hz použit externí ventilátor. Provoz bez externího ventilátoru při napájecích frekvencích statoru 25 Hz není přípustný.

Brzda se smí použít jako provozní brzda s max. počtem sepnutí 4x za hodinu.

Provedení s ručním odbrzděním (popř. s ručním odbrzděním s aretací) se smí použít pouze pokud není v okolí výbušná prašná atmosféra.

POZOR! Je nutné současně respektovat i provozní návod brzd!

Napájení brzdy stejnosměrným proudem je zajištěno usměrňovačem nacházejícím se ve svorkovnici motoru nebo přímo přiváděným stejnosměrným proudem. Přitom musí být dodrženo napětí brzd uvedené na typovém štítku.

Elektrická vedení nesmí být uložena ve stejném kabelu s vedením teplotního čidla. Před uvedením do provozu je nutné zkontolovat správnou funkci brzdy. Brzdový motor by neměl produkovat hluk z brzdy, následkem by bylo nepřípustné oteplení.

3.3.6 Inkrementální snímač

Motory s dodatečným označením **IG** nebo **IGK** (např. 80LP/4 3D IG F) jsou vybaveny inkrementálním čidlem, v nevýbušném provedení Ex tc. Tato opce je dodávána vždy spolu s vhodným externím ventilátorem, rovněž v nevýbušném provedení Ex tc. Provoz motoru je přípustný pouze tehdy, pokud je připojen externí ventilátor.

POZOR

Chybné chování pohonu při provozu s připojeným inkrementálním snímačem

Pokud je motor provozován s připojeným inkrementálním snímačem, hrozí při chybném připojení a nepřípustných provozních podmínkách inkrementálního snímače riziko nesprávného chování motoru.

Proto před uvedením do provozu bezpodmínečně respektujte


- provozní návod inkrementálního snímače s příslušnými platnými pokyny pro instalaci a údržbu.
- maximálně přípustné otáčky inkrementálního snímače,
- informační štítky, umístěné na inkrementálním snímači,
- platný nadřazený typový štítek motoru a na něm uvedená eventuálně omezující označení.

Není-li provozní návod k dispozici, kontaktujte servis Getriebbau NORD.

3.3.7 Přehled brzdové nástavby motorů NORD ATEX

Přípustné velikosti brzdy pro motory kategorie 3D								
Konstrukční velikost	LKZ	Brzdové momenty [Nm]						
63	S, L, SP, LP	5						
71	S, L, SP, LP	5						
80	S, SH, SP	5	10					
80	L, LH, LP	5	10					
90	S, SH, SP		10	20				
90	L, LH, SP		10	20				
100	L, LH, LP			20	40			
100	LA, AH, AP			20	40			
112	M, SH, MH, MP			20	40			
132	S, SH, SP				60			
132	M, MH, MP				60			
132	MA				60			
160	MH, MP					100	150	250
160	LH, LP					100	150	250
180	MH, MP							250
180	LH, LP							250
200	XH							250
225	SP, MP							400
250	WP							400

3.3.8 Typový štítek motorů (Ex tb, Ex tc) dle EN 60079 pro provoz s měničem frekvence

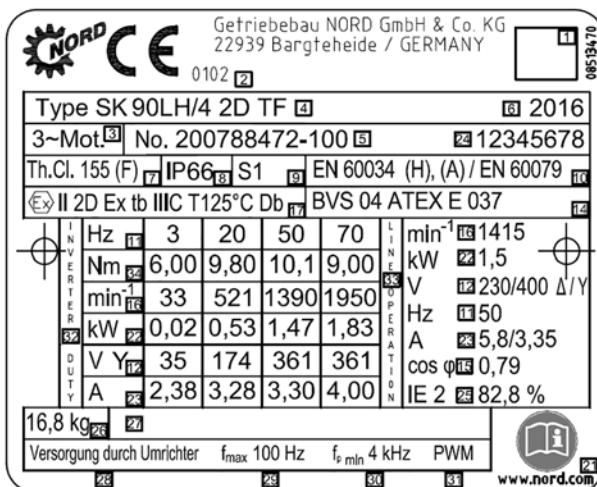

Příklad typového štítku Ex tb

1	Kódová matice
2	Identifikační číslo notifikovaného orgánu (pouze u Ex tb)
3	Počet fází
4	Typové označení
5	Číslo objednávky / Číslo motoru
6	Rok výroby
7	Teplotní třída izolačního systému
8	Krytí IP
9	Provozní režim
10	Normované údaje
11	Statorová frekvence
12	Statorové napětí
14	Číslo EU certifikátu typu
15	Účiník
16	Otáčky
17	Označení nevýbušného provedení
21	Pozor! Respektujte provozní návod B1091.
22	Jmenovitý výkon (mechanický výkon na hřídeli)
23	Jmenovitý proud v pracovním bodě
24	Individuální sériové číslo
25	Účinnost
26	Hmotnost
27	Informace k brzdě (volitelně pouze u Ex tc)
28	Upozornění: Napájení měničem frekvence
29	Maximální přípustná statorová frekvence
30	Minimální pulsní frekvence měniče frekvence
31	Modulační metoda měniče frekvence
32	Datové pole pro provoz s měničem frekvence
33	Datové pole pro provoz v síti
34	Jmenovitý krouticí moment na hřídeli motoru

Typový štítek se musí před uvedením do provozu porovnat za použití výše uvedených vysvětlivek s požadavky, plynoucími z místních předpisů a provozních podmínek.

3.4 Motory dle GB 12476.1-2013 / GB 12476.5-2013 pro Čínskou lidovou republiku

Dodatečně k upozorněním, uvedeným v provozním návodu a návodu k údržbě B1091 jakož B1091-1 je pro elektromotory NORD v nevýbušném provedení C2D a C3D nutno vzít na vědomí následující upozornění.

Je-li motor dodán s dalšími komponenty / přístroji, musí se rovněž respektovat příslušné provozní návody a návody k údržbě.

3.4.1 Typové štítky / Označení

Motory s certifikací CCC Ex jsou certifikovány dle čínských norem GB12476.1-2013 jakož i GB12476.5-2013. Motory jsou opatřeny dvěma typovými štítky a jsou označeny dle čínských, ale i evropských norem.

Druh motoru	Označení dle GB normy	Označení dle ATEX
C2D	Ex tD A21 IP6X T***°C	Ex II 2D Ex tb IIIC T ***°C Db
C3D	Ex tD A22 IP5X T***°C	Ex II 3D Ex tc IIIB T ***°C Dc

Příklady typových štírků pro označení motorů NORD CCCEEx dle čínské normy.



Příklad typového štítku C2D



Příklad typového štítku C3D

3.4.2 Normy pro provoz a údržbu, které je nutno vzít na vědomí

VÝSTRAHA

Ohrožení osob

Motory se musí před otevřením svorkovnice odpojit od sítě.

VÝSTRAHA

Nebezpečí exploze

Otevírání svorkovnice v prostředí s nebezpečím výbuchu je zakázáno.

Instalace, použití, parametrisace a údržba motorů NORD CCCEEx v nevýbušném provedení musí být uživatelem realizovány v souladu s provozním návodem a návodem k údržbě B1091 jakož i B1091-1 a dle dále uvedených čínských norem.

- GB 3836.13-2013 Výbušné atmosféry - Část 13: Oprava, údržba, renovace a úpravy vybavení
(GB 3836.13-2013 爆炸性环境第 13 部分：设备的修理、检修、修复和改造)
- GB/T 3836.15-2017 Výbušné atmosféry - Část 15: Konstrukce, výběr a instalace elektrických zařízení
(GB/T 3836.15-2017 爆炸性环境第 15 部分：电气装置的设计、选型和安装)
- GB/T 3836.16-2017 Výbušné atmosféry - Část 16: Prohlídka a údržba elektrických zařízení
(GB/T 3836.16-2017 爆炸性环境第 16 部分：电气装置的检查与维护)
- GB 50257-2014 Konstrukční směrnice a přejímky elektrických instalací pro prostředí s nebezpečím výbuchu a požárně nebezpečné prostředí.
(GB 50257-2014 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范)
- GB 15577-2018 Bezpečnostní předpisy pro ochranu před výbuchem prachu
(GB 15577-2018 粉尘防爆安全规程)

3.5 Elektromotory v nevýbušném provedení dle třídy I div.2



NEBEZPEČÍ



Všechny práce se musí provádět při zastaveném stroji a pouze při zařízení **bez napětí**.

Uvnitř motoru může být vyšší teplota, než je maximální přípustná teplota povrchu skříně. Motor se proto ve výbušné atmosféře nesmí otvírat!

Nerespektování může vést k vznícení výbušné atmosféry.

Nebezpečí exploze



Musí se zamezit nepřípustně vysokým usazeninám prachu, protože omezují chlazení přístroje!

Pro zaručení dostatečného chlazení se musí vyloučit omezení nebo přerušení proudu chladicího vzduchu, např. částečným nebo velkoplošným zakrytím krytu ventilátoru nebo vniknutím cizích těles do krytu.

Smí se použít pouze kabelové průchody a přechody, schválené pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Všechny nepoužité kabelové průchody se musí uzavřít zaslepovacím šroubením, schváleným pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Musí se použít originální těsnění.

Nerespektování zvyšuje riziko zapálení výbušné atmosféry.

Nebezpečí exploze

Další bezpečnostní informace

"THIS EQUIPMENT IS SUITABLE FOR USE IN CLASS I DIVISION 2 GROUPS A,B,C,D/CLASS II DIVISION 2 GROUPS F & G"



WARNING



EXPLOSION HAZARD

DO NOT DISCONNECT EQUIPMENT UNLESS POWER HAS BEEN SWITCHED OFF OR THE AREA IS KNOWN TO BE NON-HAZARDOUS



AVERTISSEMENT



RISQUE D'EXPLOSION

AVANT DE DECONNECTER L'EQUIPEMENT, COUPER LE COURANT OU S'ASSURER QUE L'EMPLACEMENT EST DESIGNÉ 'NON DANGEREUX'



WARNING



EXPLOSION HAZARD

SUBSTITUTION OF COMPONENTS MAY IMPAIR SUITABILITY FOR CLASS I DIV.2/CLASS II DIV.2

AVERTISSEMENT

RISQUE D'EXPLOSION

LA SUBSTITUTION DE COMPOSANTS PEUT RENDRE CE MATERIEL INACCEPTABLE POUR LES EMPLACEMENTS DE CLASSE I DIVISION 2/ CLASSE II DIVISION 2

Pro tyto motory platí doplňky nebo speciálně následující informace!

Motory jsou vhodné pro použití v třídě I div. 2 a smí být použity při okolní teplotě -20 °C až +40 °C.

Dodatečné typové označení:	ID2	např.: 80 LP/4 ID2 CUS TF
Označení:		Třída I div.2 skupina A, B, C, D s údaji k teplotní třídě

Výbušné plynné směsi mohou v kontaktu s horkými díly, díly pod napětím a pohybujícími se díly elektrických strojů způsobit těžká nebo smrtelná zranění.

Zvýšené nebezpečí v oblastech s nebezpečím výbuchu vyžaduje obzvláště pečlivé respektování všeobecných bezpečnostních upozornění a pokynů pro uvedení do provozu. Je nutné, aby byly příslušné osoby splňovaly kvalifikaci v souladu s národními a místními předpisy.

Tyto elektrické stroje v nevýbušném provedení odpovídají normám CSA C.22.2 čís. 100-14, CSA C22.2 čís. 213-M1987 (R2013), UL-Subjekt 1836, UL 1004-1.

Stupeň nebezpečí výbuchu určuje zařazení do zóny. Za klasifikaci zón je odpovědný provozovatel. Motory, které nemají atest pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, se v tomto prostředí nesmí použít.

3.5.1 Kabelové průchodky

Kabelové průchodky musí být certifikovány a vhodné pro prostředí s nebezpečím výbuchu třídy I div. 2. Nevyužité otvory se musí uzavřít certifikovanými zaslepovacími zátkami.

Pokud je nutné připojení zemnícího vedení ve svorkové skříni, musí se u velikostí 63 až 132 použít izolované kabelové oko.

3.5.2 Těsnění svorkové skříně

Těsnění víka svorkové skříně je na víku namontováno se zajištěním proti ztrátě. Při výměně těsnění použijte prosím pouze originální těsnění.

Pokud se v rámci instalace, údržby, opravy, vyhledávání poruchy nebo generální opravy svorková skříň otevře, musí se po ukončení prací opět řádně upevnit. Na povrchu těsnění a na těsnicí ploše rámečku svorkové skříně nesmí být žádné nečistoty.

Šrouby víka svorkové skříně se musí utáhnout dále uvedeným utahovacím momentem.


	Utahovací momenty šroubů víka svorkové skříně				
	Průměr závitu	M4	M5	M6	M8
	Utahovací moment (Nm)	0,8 - 1,2	1,2 - 1,8	1,5 - 2,5	3,0 - 5,0

3.5.3 Elektrické připojení

Elektrické přípoje jsou provedeny se zajištěním proti pootočení. Napájení na svorkovnici musí být provedeno pomocí vhodných kabelových ok. Kabelové oko se montuje mezi dvě mosazné podložky pod pojistnou podložkou šroubu. Přitom se musí matice utáhnout utahovacím momentem viz dále uvedená tabulka. Utažením předepsaným utahovacím momentem a díky pojistné podložce šroubu je trvale udržen kontaktní tlak. Dále je tím bezpečně zamezeno pootočení kabelového oka napájení. Připojovací prvky jsou v korozivzdorném provedení.

	Utahovací momenty přípojů svorkovnic				
	Průměr závitu	M4	M5	M6	M8
Utahovací moment (Nm)	0,8 - 1,2	1,8 - 2,5	2,7 - 4,0	5,5 - 8,0	

Vyobrazení elektrického připojení v rozloženém stavu

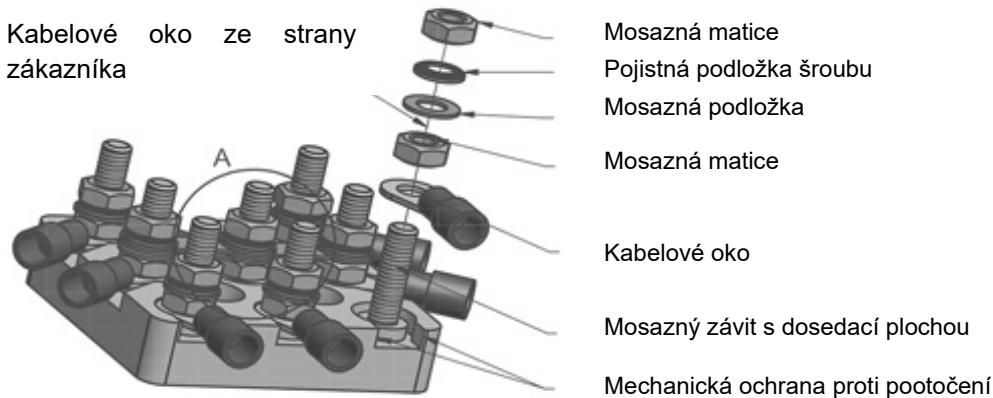

Motor se musí uzemnit na jedné z označených zemnicích přípojek.

Použití hliníkových spojovacích kabelů není přípustné.

Kabely s kruhovým průřezem musí být použity s dodanými kabelovými průchodkami. Upínací matice kabelové průchodky musí být utaženy momentem uvedeným v následující tabulce.

	Utahovací momenty matice průchodky						
	Kabelové průchodka	M20x1,5	M25x1,5	M32x1,5	M40x1,5	M50x1,5	M63x1,5
Utahovací moment (Nm)	3,0	6,0	12,0	14,0	20,0	25,0	

Při připojení se musí dát pozor na to, aby byly dodrženy minimální nutné volné vzdálenosti 10 mm a vzdálenosti plazivých proudů 12 mm dílů pod proudem od dílů s potenciálem skříně nebo dílů pod proudem navzájem.

Před zavřením svorkové skříně se musí zajistit, aby byly pevně utaženy všechny matice svorek a šroub přípoje ochranného vodiče. Těsnění svorkové skříně, jakož i těsnění kabelové průchodky musí správně dosedat a v žádném případě nesmí být poškozena.

3.5.4 Poloha motoru – Zvláštnosti IM V3, IM V6

Při konci hřídele nahoru, např. provedení IM V3, IM V6, musí u těchto motorů provozovatel / zhotovitel umístit kryt, znemožňující spadnutí cizích těles do krytu ventilátoru motoru (viz EN IEC 60079-0:2018). To ale nesmí omezovat chlazení motoru jeho ventilátorem. Při konci hřídele dolů (AS, úhel sklonu 20° až 90°), např. provedení IM V1, IM V5, jsou motory obecně provedeny s ochranou stříškou na krytu ventilátoru. Při úhlu sklonu menším než 20° musí příslušné ochranné zařízení, splňující výše uvedené podmínky, zajistit ve vlastní režii provozovatel / zřizovatel.

Ruční kolečko na druhém konci hřídele není přípustné.

3.5.5 Další provozní podmínky

Motory jsou určeny pro trvalý provoz a normální neopakováne rozběhy, při nichž nevzniká žádné podstatné rozběhové teplo.

Odchylky v napájecím napětí jsou přípustné pouze v omezeném rozsahu: Napětí $\pm 5\%$, Frekvence $\pm 2\%$. Symetrie sítě musí být zachována tak, aby produkce tepla zůstala v přípustných mezích. Výrazné odchylky od jmenovitých hodnot mohou vést k nepřípustnému zvýšení vývinu tepla v motoru.

		 LISTED E 191010	 Energy Verified	CC 092 B 189340		08513580				
Type SK 100 LP/4 CUS ID2 TF					2019					
3 ~ Mot.	No.	202592077-100				31261588				
INS F	NEMA	IP 55	S1	AMB 40 °C	TEFC	DP				
60 Hz	230/460	V YY/Y	EFF IE3-90,0%	CODE L						
	7,68/ 3,84 A	3,00 hp	2,20 kW	SF 1,15						
PF 0,79	1770 r/min	Class I D/I2 Group A, B, C, D Class II D/I2 Group F&G T3B-165°C								
Hz	r/min	Nm	lb-in	hp	A					
29 kg										
Over Temp Prot-2 Class F										
Getriebbau NORD GmbH & Co. KG, 22939 Bargteheide / GERMANY										
www.nord.com										

Každý stroj musí být před nepřípustnou tvorbou tepla chráněn proudově závislým zpožděným jističem, jehož funkčnost je testována schváleným orgánem. Pokud taková konfigurace není možná, jsou nutná další preventivní opatření (např. tepelná ochrana stroje).

Opravy musí provádět Getriebebau NORD nebo musí být provedena přejímka úředně uznaným znalcem. Práce se musí označit na dodatečném opravárenském štítku. Jako náhradní díly, s výjimkou normalizovaných, standardních a rovnocenných dílů, se smí použít pouze originální náhradní díly, to platí zejména i pro těsnění a připojovací díly.

Připojovací svorky, svorka ochranného vodiče nebo svorka vyrovnání napětí se musí zkontovalovat z hlediska pevného utažení. Přitom se musí zkontovalovat bezvadný stav kabelové průchodky, kabelového šroubení a těsnění svorkové skříně.

Všechny práce na elektrických strojích se musí provádět při zastaveném stroji, odpojeném na všech pólech od sítě.

Při eventuálním měření izolačního odporu se musí motor vymontovat. Měření se nesmí provádět v prostředí s nebezpečím výbuchu. Po měření se musí připojovací svorky ihned zkratováním vybit, aby se zabránilo jiskrovému výboji v prostředí s nebezpečím výbuchu.

3.6 Elektromotory v nevýbušném provedení dle třídy II div.2



NEBEZPEČÍ

Nebezpečí exploze



Všechny práce se musí provádět při zastaveném stroji a pouze při zařízení **bez napětí**.

Uvnitř motoru může být vyšší teplota, než je maximální přípustná teplota povrchu skříně. Motor se proto ve výbušné atmosféře nesmí otvírat!

Nerespektování může vést k vznícení výbušné atmosféry.



VÝSTRAHA

Nebezpečí exploze



Musí se zamezit nepřípustně vysokým usazeninám prachu, protože omezují chlazení přístroje!

Pro zaručení dostatečného chlazení se musí vyloučit omezení nebo přerušení proudu chladicího vzduchu, např. částečným nebo velkoplošným zakrytím krytu ventilátoru nebo vniknutím cizích těles do krytu.

Smí se použít pouze kabelové průchodky a přechody, schválené pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Všechny nepoužité kabelové průchodky se musí uzavřít zaslepovacím šroubením, schváleným pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Musí se použít originální těsnění.

Nerespektování zvyšuje riziko zapálení výbušné atmosféry.

Další bezpečnostní informace

"THIS EQUIPMENT IS SUITABLE FOR USE IN CLASS I DIVISION 2 GROUPS A,B,C,D/CLASS II DIVISION 2 GROUPS F & G"

WARNING



EXPLOSION HAZARD

DO NOT DISCONNECT EQUIPMENT UNLESS POWER HAS BEEN SWITCHED OFF OR THE AREA IS KNOWN TO BE NON-HAZARDOUS

AVERTISSEMENT



RISQUE D'EXPLOSION

AVANT DE DECONNECTER L'EQUIPEMENT, COUPER LE COURANT OU S'ASSURER QUE L'EMPLACEMENT EST DESIGNÉ 'NON DANGEREUX'

WARNING



EXPLOSION HAZARD

SUBSTITUTION OF COMPONENTS MAY IMPAIR SUITABILITY FOR CLASS I DIV.2/CLASS II DIV.2

AVERTISSEMENT



RISQUE D'EXPLOSION

LA SUBSTITUTION DE COMPOSANTS PEUT RENDRE CE MATERIEL INACCEPTABLE POUR LES EMPLACEMENTS DE CLASSE I DIVISION 2/ CLASSE II DIVISION 2

Pro tyto motory platí doplňky nebo speciálně následující informace!

Motory jsou vhodné pro použití v třídě II div. 2 a smí být použity při okolní teplotě -20 °C až +40 °C.

Dodatečné typové označení:	IID2	např.: 80 LP/4 IID2 CUS TF
Označení:		Třída II div.2 skupina F, G T3B 165 °C

Výbušné koncentrace prachu mohou v kontaktu s horkými díly, díly pod napětím a pohybujícími se díly elektrických strojů způsobit těžká nebo smrtelná zranění.

Zvýšené nebezpečí v oblastech s nebezpečím výbuchu vyžaduje obzvláště pečlivé respektování všeobecných bezpečnostních upozornění a pokynů pro uvedení do provozu. Je nutné, aby byly příslušné osoby splňovaly kvalifikaci v souladu s národními a místními předpisy.

Při použití těchto motorů a měničů frekvence v prostředí s nebezpečím výbuchu je nutné, aby byly vyškoleny odpovědné osoby pro jejich správné použití.

Tyto elektrické stroje v nevýbušném provedení odpovídají normám CSA C.22.2 N°25-1966, CSA C.22.2 N°100-14, UL subject 1836, UL 1004-1 a jsou vhodné pro prostředí třídy II div.2.

Stupeň nebezpečí výbuchu určuje zařazení do zóny. Za klasifikaci zón je odpovědný provozovatel. Motory, které nemají atest pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, se v tomto prostředí nesmí použít.

3.6.1 Těsnění svorkové skříně

Těsnění víka svorkové skříně je na víku namontováno se zajištěním proti ztrátě. Při výměně těsnění použijte prosím pouze originální těsnění.

Pokud se v rámci instalace, údržby, opravy, vyhledávání poruchy nebo generální opravy svorková skříň otevře, musí se po ukončení prací opět řádně upevnit. Na povrchu těsnění a na těsnicí ploše rámečku svorkové skříně nesmí být žádné nečistoty.

Šrouby víka svorkové skříně se musí utáhnout dále uvedeným utahovacím momentem.


	Utahovací momenty šroubů víka svorkové skříně				
	Průměr závitu	M4	M5	M6	M8
Utahovací moment (Nm)	0,8 - 1,2	1,2 - 1,8	1,5 - 2,5	3,0 - 5,0	

3.6.2 Elektrické připojení

Elektrické přípoje jsou provedeny se zajištěním proti pootočení. Napájení na svorkovnici musí být provedeno pomocí vhodných kabelových ok. Kabelové oko se montuje mezi dvě mosazné podložky pod pojistnou podložkou šroubu. Přitom se musí matice utáhnout utahovacím momentem viz dále uvedená tabulka. Utažením předepsaným utahovacím momentem a díky pojistné podložce šroubu je trvale udržen kontaktní tlak. Dále je tím bezpečně zamezeno pootočení kabelového oka napájení. Připojovací prvky jsou v korozivzdorném provedení.

	Utahovací momenty přípojů svorkovnic				
	Průměr závitu	M4	M5	M6	M8
Utahovací moment (Nm)	0,8 - 1,2	1,8 - 2,5	2,7 - 4,0	5,5 - 8,0	

Vyobrazení elektrického připojení v rozloženém stavu

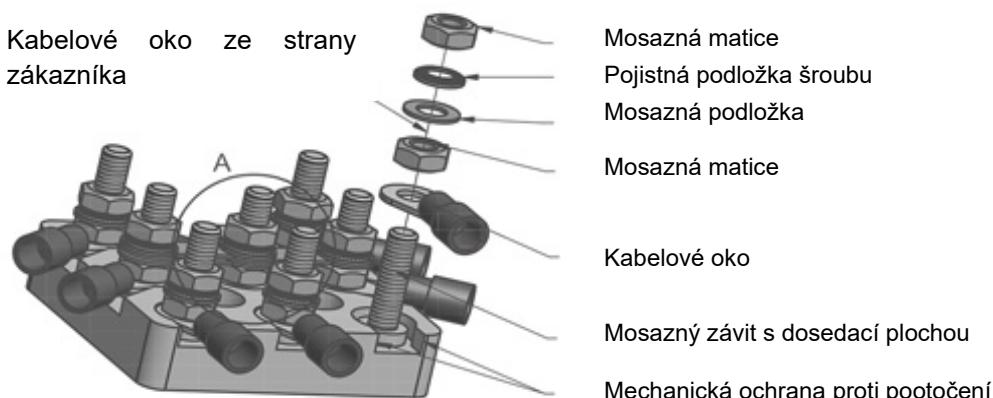

Motor se musí uzemnit na jedné z označených zemnicích přípojek.

Použití hliníkových spojovacích kabelů není přípustné.

Kably s kruhovým průřezem musí být použity s dodanými kabelovými průchodkami. Upínací matice kabelové průchodky musí být utaženy momentem uvedeným v následující tabulce.

	Utahovací momenty matice průchody						
	Kabelové průchodka	M20x1,5	M25x1,5	M32x1,5	M40x1,5	M50x1,5	M63x1,5
Utahovací moment (Nm)	3,0	6,0	12,0	14,0	20,0	25,0	

Při připojení se musí dát pozor na to, aby byly dodrženy minimální nutné volné vzdálenosti 10 mm a vzdálenosti plazivých proudů 12 mm dílů pod proudem od dílů s potenciálem skříně nebo dílů pod proudem navzájem.

Před zavřením svorkové skříně se musí zajistit, aby byly pevně utaženy všechny matice svorek a šroub připoje ochranného vodiče. Těsnění svorkové skříně, jakož i těsnění kabelové průchody musí správně dosedat a v žádném případě nesmí být poškozena.

3.6.3 Poloha motoru – Zvláštnosti IM V3, IM V6

Při konci hřídele nahoru, např. provedení IM V3, IM V6, musí u těchto motorů provozovatel / zhotovitel umístit kryt, znemožňující spadnutí cizích těles do krytu ventilátoru motoru (viz EN IEC 60079-0:2018). To ale nesmí omezovat chlazení motoru jeho ventilátorem. Při konci hřídele dolů (AS, úhel sklonu 20° až 90°), např. provedení IM V1, IM V5, jsou motory obecně provedeny s ochranou stříškou na krytu ventilátoru. Při úhlu sklonu menším než 20° musí příslušné ochranné zařízení, splňující výše uvedené podmínky, zajistit ve vlastní režii provozovatel / zřizovatel.

Ruční kolečko na druhém konci hřídele není přípustné.

3.6.4 Kabely a kabelové průchody

Pro třídu II div.2 musí kabelové průchody odpovídat alespoň typu ochrany uvedenému na typovém štítku. Nepoužité otvory se musí uzavřít zaslepovacími zátkami, odpovídajícími minimálně třídě ochrany motoru a prostředí.

Kabelové průchody a zaslepovací šroubení musí vyhovovat pro teplotu minimálně 80°C.

Otevření motoru pro připojení elektrických vedení nebo jiné práce nesmí být prováděno ve výbušné atmosféře. Před otevřením je nutno vždy odpojit přívod elektrického proudu a provést zajištění proti opakovanému zapnutí!

Motory jsou opatřeny závitem pro kabelovou průchodu dle následujícího přehledu.

Přiřazení kabelové průchody ke konstrukční velikosti motoru										
Kabelové průchody – Standardní motor							Kabelové průchody – Brzdový motor			
Typ	Počet	Závit	Počet	Závit	Počet	Závit	Počet	Závit	Počet	Závit
63	2	M20x1,5					4	M20x1,5	2	M12x1,5
71	2	M20x1,5					4	M20x1,5	2	M12x1,5
80	2	M25x1,5					4	M25x1,5	2	M12x1,5
90	2	M25x1,5					4	M25x1,5	2	M12x1,5
100	2	M32x1,5					4	M32x1,5	2	M12x1,5
112	2	M32x1,5					4	M32x1,5	2	M12x1,5
132	2	M32x1,5					4	M32x1,5	2	M12x1,5
160/ 180/..X	2	M40x1,5	2	M12x1,5	2	M16x1,5	2	M40x1,5	2	M12x1,5
									2	M16x1,5

3.6.5 Lakování

Motory jsou z výrobního závodu opatřeny vhodným, elektrostaticky kontrolovaným lakovým nátěrem. Dodatečný lakový nátěr se smí provést pouze se souhlasem Getriebebau NORD nebo v opravárenské dílně, autorizované pro opravu nevýbušných elektromotorů. Je bezpodmínečně nutné respektovat platné normy a předpisy.


3.6.6 Motory IEC-B14

Dodržujte pokyny z kapitoly 1.3.2. Jinak není ochrana proti výbuchu zaručena.

3.6.7 Další provozní podmínky

Pokud není na typovém štítku u provozních režimů a tolerancí uvedeno nic jiného, jsou elektrické stroje konstruovány pro trvalý provoz a normální, málo časté spouštění, při kterém dochází k zanedbatelnému zahřívání při rozbehu. Motory se smí použít pouze pro provozní režim, ustanovený na typovém štítku.

Bezpodmínečně se musí respektovat instalacní pokyny.

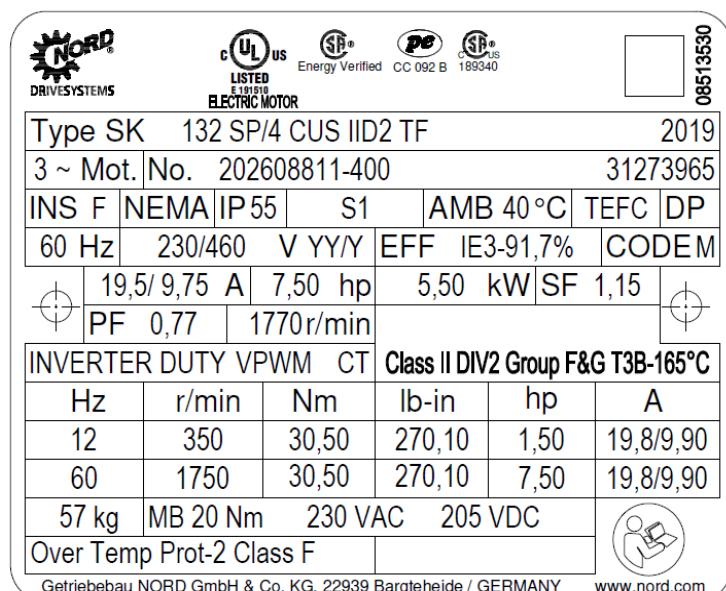

Motory mají vlastní chlazení. Radiální těsnicí kroužky jsou namontovány jak na straně pohonu, tak na straně ventilace. Motory jsou vyráběny s krytím IP55, volitelně s krytím IP 66. Za normálních provozních podmínek nepřekročí povrchová teplota teplotu uvedenou na typovém štítku.

3.6.8 Minimální průřezy ochranných vodičů

Průřez fázového vodiče instalace S [mm ²]	Minimální průřez příslušného ochranného vodiče S _P [mm ²]
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
S > 35	0,5 S

Při připojení vodiče k venkovní zemnicí svorce musí činit minimální průřez 4mm².

3.6.9 Provoz s měničem frekvence

Motory NORD, odpovídající třídě II div.2, jsou vhodné pro provoz s měničem frekvence. Kvůli variabilnímu rozsahu otáček je nutné zajistit kontrolu teploty pomocí snímačů teploty. Schválené rozsahy otáček lze zjistit v následující tabulce:

Typ motoru	Typ VR 5:1			Typ VN 10:1			Typ VW 20:1		
	M	n _{max}	n _{min}	M	n _{max}	n _{min}	M	n _{max}	n _{min}
	[Nm]	[r/min]	[r/min]	[Nm]	[r/min]	[r/min]	[Nm]	[r/min]	[r/min]
SK 80 LP/4	4,32	1680	350	3,16	1800	175	2,98	2400	110
SK 90 SP/4	6,10	1750	355	3,96	1800	185	4,45	2400	80
SK 90 LP/4	8,63	1695	360	6,28	1800	115	6,32	2400	110
SK 100 LP/4	12,50	1700	315	8,19	1800	100	9,25	2400	65
SK 112 MP/4	20,30	1750	360	11,87	1800	180	14,84	2400	115
SK 132 SP/4	30,50	1750	350	19,78	1800	185	22,25	2400	120
SK 132 MP/4	41,00	1745	350	29,67	1800	175	29,67	2400	125
SK 160 MP/4	60,30	1760	345	39,56	1800	175	44,51	2400	120
SK 160 LP/4	80,70	1760	350	59,34	1800	180	59,34	2400	115
SK 180 MP/4	100,60	1760	355	79,12	1800	180	74,18	2400	125
SK 180 LP/4	121,00	1765	350	98,90	1800	175	89,01	2400	120

Není-li měnič frekvence schválen pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu, musí být instalace měniče frekvence realizována mimo tuto oblast.

3.6.10 Údržba

Před otevřením je nutno vždy odpojit přívod elektrického proudu a provést zajištění proti opakovanému zapnutí!

Pozor! Uvnitř motoru může být vyšší teplota, než je maximální přípustná teplota povrchu skříně. Motor se proto nesmí otvírat ve výbušné atmosféře s prachem! Je nutno provádět pravidelnou kontrolu motorů a zkoušku jejich bezpečné funkce! Přitom je bezpodmínečně nutné respektovat platné normy a předpisy!

Nesmí se připustit vysoké usazeniny prachu > 5 mm! Není-li zaručena funkční bezpečnost, nesmí se motor dále provozovat! Při výměně kuličkových ložisek se musí vyměnit i radiální těsnící kroužky. Musí se použít radiální těsnící kroužky, předepsané společností Getriebbau NORD. Je bezpodmínečně nutno dát pozor na odbornou montáž! Radiální těsnící kroužek se musí na vnějším obvodě a těsnicím břitu namazat. Je-li k motoru připojena prachotěsně přírubou převodovka v nevýbušném provedení, smí se na hnací straně A motoru použít radiální těsnící kroužek z NBR v případě, že teplota převodového oleje nepřekročí 85°C. Jako náhradní díly se smí s výjimkou obvyklých/ekvivalentních normalizovaných dílů použít pouze originální náhradní díly. To platí zejména také pro těsnění a připojovací díly. U dílů svorkové skříně popř. náhradních dílů pro vnější uzemnění se musí díly objednat dle seznamu náhradních dílů v provozním návodu.

Těsnění, radiální těsnící kroužky a kabelové průchodky je nutno pravidelně kontrolovat z hlediska jejich funkce!

Dodržování ochrany motoru před prachem má zásadní význam pro ochranu proti explozi. Údržba musí být provedena ve specializované dílně s odpovídajícím vybavením a kvalifikovaným personálem. Důrazně doporučujeme nechat provést generální opravu přímo v servisu firmy NORD. Náhradní díly

Vezměte prosím na vědomí náš katalog náhradních dílů PL 1090 na www.nord.com.

Na vyžádání Vám rádi zašleme katalog náhradních dílů.

4 Náhradní díly

Vezměte prosím na vědomí náš katalog náhradních dílů PL 1090 na www.nord.com.

Na vyžádání Vám rádi zašleme katalog náhradních dílů.

5 Prohlášení o shodě

GETRIEBEBAU NORD

Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group



Getriebbau NORD GmbH & Co. KG

Getriebbau-Nord-Str. 1 . 22941 Bargteheide, Germany . Telefon +49(0)4532 289 - 0 . Fax +49(0)4532 289 - 2253 . info@nord.com

EU/ES Prohlášení o shodě

ve smyslu EU-Směrnice 2014/34/EU Příloha VII, 2014/30/EU Příloha II, 2009/125/ES Příloha IV
a 2011/65/EU Příloha VI

C422110_4924

Společnost Getriebbau NORD GmbH & Co. KG tímto jako výrobce ve výlučné odpovědnosti Strana 1 z 1 prohlašuje, že trojfázové asynchronní elektromotory výrobní řady

• SK 63^{*1)}/^{*2)} 2D ^{*3)} až SK 250^{*1)/^{*2)} 2D ^{*3)}}

- 1) Výkonová identifikace: S, M, L, LA, MA, MB, SA, LX, MX, SX, X, Y, A, R, N LB, W- volitelně doplněně o: H, P, Q, U, G, J
- 2) označení počtu pólů: 2, 4, 6, 8
- 3) Volitelně: TF, RD, WE, KB, OL, OL/H

s označením ATEX  II 2D Ex tb IIIC T...°C Db

odpovídají následujícím podmínkám:

Směrnice ATEX pro výrobky 2014/34/EU

Směrnice o ekodesignu 2009/125/EC ((EU) 2019/1781)

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) 2014/30/EU

Směrnice RoHS 2011/65/EU

Delegované směrnice 2015/863

Aplikované normy:

EN IEC 60079-0:2018	IEC 60079-31:2022	EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013+AC2016-12
EN 60034-1:2010+AC:2010	EN 60034-2-1:2014	EN 60034-5:2001+A1:2007
EN 60034-6:1993	EN 60034-7:1993+A1:2001	EN 60034-8:2007+A1:2014
EN 60034-9:2005+A1:2007	EN 60034-11:2004	EN IEC 60034-14:2018
EN 60034-30-1:2014	EN 55011:2016+A1:2017+A11:2020	EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012
EN 61000-6-4:2007+A1:2011	EN 60204-1:2018	EN IEC 63000:2018

EU číslo certifikátu typu: **BVS 04 ATEX E 037**

Notifikovaný orgán pro hodnocení systému řízení jakosti:

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) Bundesallee 100
Identifikační číslo: 0102 38116 Braunschweig

Notifikovaný orgán pro udělení EU čísla certifikátu typu:

DEKRA Testing and Certification GmbH Dinnendahlstraße 9
Identifikační číslo: 0158 44809 Bochum

První označení bylo provedeno v roce 2004.

Bargteheide, 5.12.2024

U. Küchenmeister
vedení firmy

Dr. O. Sadi
technické vedení firmy

GETRIEBEBAU NORD

Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group



Getriebbau NORD GmbH & Co. KG

Getriebbau-Nord-Str. 1 . 22941 Bargteheide, Germany . Telefon +49(0)4532 289 - 0 . Fax +49(0)4532 289 - 2253 . info@nord.com

ES/EU Prohlášení o shodě

ve smyslu směrnic 2014/34/EU Příloha VIII, 2014/30/EU Příloha II, 2009/125/ES Příloha IV
a 2011/65/EU Příloha VI

C422111_4924

Společnost Getriebbau NORD GmbH & Co. KG tímto jako výrobce ve výlučné odpovědnosti prohlašuje, že trojfázové asynchronní elektromotory výrobní řady

Strana 1 z 1

- SK 63^{*1)}/^{*2)} 3D ^{*3)} až SK 250^{*1)/^{*2)} 3D ^{*3)}}**

- 1) Výkonové označení: S, M, L, LA, MA, MB, SA, LX, MX, SX, X, Y, A, R, N LB, W - volitelně doplněné o: H, P, Q, U, G, J
- 2) označení počtu pólů: 2, 4, 6, 8
- 3) volitelné možnosti

s označením ATEX  II 3D Ex tc IIIB T . . . °C Dc

odpovídají následujícím podmínkám:

Směrnice ATEX pro výrobky

2014/34/EU

Směrnice o ekodesignu

2009/125/ES ((EU) 2019/1781)

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMV)

2014/30/EU

Směrnice RoHS

2011/65/EU

Delegované směrnice (EU)

2015/863

Aplikované normy:

EN IEC 60079-0:2018	IEC 60079-31:2022	EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013+AC2016-12
EN 60034-1:2010+AC:2010	EN 60034-2-1:2014	EN 60034-5:2001+A1:2007
EN 60034-6:1993	EN 60034-7:1993+A1:2001	EN 60034-8:2007+A1:2014
EN 60034-9:2005+A1:2007	EN 60034-11:2004	EN IEC 60034-14:2018
EN 60034-30-1:2014	EN 55011:2016+A1:2017+A11:2020 EN 60204-1:2018	EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012
EN 61000-6-4:2007+A1:2011		EN IEC 63000:2018

První označení bylo provedeno v roce 2011.

Bargteheide, 5.12.2024

U. Küchenmeister
vedení firmy

Dr. O. Sadi
technické vedení firmy

GETRIEBEBAU NORD

Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group



Getriebbau NORD GmbH & Co. KG

Getriebbau-Nord-Str. 1 · 22941 Bargteheide, Germany · Tel. +49(0)4532 289 - 0 · Fax +49(0)4532 289 - 2253 · info@nord.com · C411000_2622

Declaración de conformidad CE/UE

En el sentido de las Directivas UE 2014/34/UE Anexo VII, 2014/30/UE Anexo II, 2009/125/UE Anexo IV, 2011/65/UE Anexo VI

Por la presente, Getriebbau NORD GmbH & Co. KG como fabricante declara
que los motores asíncronos trifásicos de las serie de productos

Página 1 de 1

• **SK 63¹⁾ 2G²⁾ hasta SK 200¹⁾ 2G³⁾**

- 1) Indicativo de potencia: S, SA, SX, M, MA, MB, MX, L, LA, LB, LX, R, X, Y, A, W, ampliado opcionalmente con: H, P
- 2) Indicativo de número de polos: 2, 4, 6
- 3) más opciones

con el marcado ATEX 

cumplen las disposiciones siguientes:

Directiva ATEX para productos	2014/34/UE	ABI. L 096 del 29.3.2014, pág. 309–356
Directiva sobre diseño ecológico	2009/125/CE	ABI. L 285 del 31.10.2009, pág. 10–35
	(EU) 2019/1781	ABI. L 272 del 25.10.2019, pág. 74–94
	(EU) 2021/341	ABI. L 68 del 26.2.2021, pág. 108–148
Directiva CEM	2014/30/UE (a partir del 20.04.2016)	ABI. L 96 del 29.3.2014, pág. 79–106
Directiva RoHS	2011/65/UE	ABI. L 174 del 1.7.2011, pág. 88–110
Directiva Delegada	2015/863	ABI. L 137 del 4.6.2015; pág. 10–12
Normas aplicadas:		
EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020	EN IEC 60079-7:2015/ A1:2018	EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013+AC:2019-02
EN 60034-1:2010+AC:2010	EN 60034-2-1:2014	EN 60034-5:2001+A1:2007
EN 60034-6:1993	EN 60034-7:1993+A1:2001	EN 60034-8:2007+A1:2014
EN 60034-9:2005+A1:2007	EN 60034-11:2004	EN 60034-14:2018
EN 60034-30-1:2014	EN 5011:2016+A1:2017+A11:2020 +A2:2021	EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012
EN 61000-6-4:2007+A1:2011	EN 60204-1:2018	EN IEC 63000:2018

Número del Certificado de Examen CE de Tipo:

PTB 14 ATEX 3030⁴⁾, PTB 14 ATEX 3032⁴⁾, PTB 08 ATEX 3024⁴⁾, PTB 14 ATEX 3034⁴⁾,

PTB 14 ATEX 3036⁴⁾, PTB 14 ATEX 3038⁴⁾, PTB 14 ATEX 3040⁴⁾, PTB 14 ATEX 3042⁴⁾

PTB 14 ATEX 3044⁴⁾, PTB 14 ATEX 3046⁴⁾

*⁴⁾Edición 1

Cuerpo notificado para la evaluación del sistema de gestión de la calidad:

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)	Bundesallee 100
Número identificativo: 0102	38116 Braunschweig

Cuerpo notificado para la concesión del Certificado de Examen UE de Tipo:

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)	Bundesallee 100
Número identificativo: 0102	38116 Braunschweig

El primer marcado tuvo lugar en 2008.

Bargteheide, 01.07.22

U. Küchenmeister
Dirección

Dr. O. Sadi
Dirección técnica

Headquarters
Getriebbau NORD GmbH & Co. KG
Getriebbau-Nord-Str. 1
22941 Bargteheide, Deutschland
T: +49 45 32 / 289 0
F: +49 45 32 / 289 22 53
info@nord.com